

Projekt information

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Kunde

Firma
Kontakt
Afdeling
Vej
By
Tlf.
Fax
Mobil
E-Mail

Rådgiver

Firma
Kontakt
Afdeling
Vej
By
Tlf.
Fax
Mobil
E-Mail

TV-inspektionsfirma

Firma J&J Kloak & Belægning Aps
Kontakt John
Afdeling
Vej Vasekær 6
By Herlev
Tlf. 22418580
Fax
Mobil
E-Mail info@jjkloak.dk

Indholdsfortegnelse

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Projekt information	1
Indholdsfortegnelse	2
Projektoversigt	4
Beskrivelse af Skadesklasser - Hovedledninger	22
Strækning br2-br1	23
Strækning br2-br1 Fotos	24
Strækning br2-br4	35
Strækning br2-br4 Fotos	36
Strækning br3-br4	37
Strækning br3-br4 Fotos	38
Strækning br4-sf1	44
Strækning br4-sf1 Fotos	45
Strækning br6-sf2	49
Strækning br6-sf2 Fotos	50
Strækning br5-br6	53
Strækning br5-br6 Fotos	54
Strækning br6-br8	62
Strækning br6-br8 Fotos	63
Strækning br7-br8	65
Strækning br7-br8 Fotos	66
Strækning br8-br9	75
Strækning br8-br9 Fotos	76
Strækning br9-sf3	78
Strækning br9-sf3 Fotos	79
Strækning br9-sf4	80
Strækning br9-sf4 Fotos	81
Strækning br9-br11	82

Indholdsfortegnelse

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning br9-br11 Fotos	83
Strækning br10-br11	84
Strækning br10-br11 Fotos	85
Strækning br11-br13	95
Strækning br11-br13 Fotos	96
Strækning br12-br13	97
Strækning br12-br13 Fotos	98
Strækning br13-sf5	103
Strækning br13-sf5 Fotos	104
Strækning br15-sf6	106
Strækning br15-sf6 Fotos	107
Strækning br15-br17	110
Strækning br15-br17 Fotos	111
Strækning br14-br15	112
Strækning br14-br15 Fotos	113
Strækning br16-br17	118
Strækning br16-br17 Fotos	119

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Antallet af hovedledninger	20
Samlet længde af projekt	417.34 m
Inspiceret længde af ledning	417.34 m
Ingen inspiceret længde af strækning	0.00 m
Antal flettede strækninger	2
Antallet af fotos	225
Antallet af videoer	20
Antal af faldmålinger	0

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID	br2-br1	Opstrøms brønd	br1
Vej		Nedstrøms brønd	br2
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	36.39 m	Usage	
Inspiceret længde	36.39 m	Medie Type	Harddisk
Længde (m) [m]			
1	0	S1	Start i, br2, Vand, klasse 0
2	0.63	AF	Aflejring klasse 1 , fra 5 Urref. til 7 Urref., F Fastsiddende, Start
3	3.17	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
4	3.95	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
5	5.13	FS	Forskudt samling klasse 3 , R Retningsændring i samling (forskydning i langsgående retning)
6	5.57	GR	Grenrør klasse 1 , KL. 9 Urref.
7	7.05	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
8	8.23	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
9	8.70	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 12 Urref.
10	9.48	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 3 Urref.
11	11.57	RB	Rørbrud klasse 3 , fra 6 Urref. til 10 Urref.
12	11.78	RØ	Rødder klasse 2 , KL. 12 Urref. , F Fine rødder
13	12.22	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
14	12.39	RØ	Rødder klasse 4 , KL. 12 Urref. , R Rodklump
15	12.80	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
16	13.03	RØ	Rødder klasse 1 , KL. 12 Urref. , F Fine rødder
17	15.43	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

	Længde (m) [m]		
18	17.20	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
19	17.81	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
20	18.35	RØ	Rødder klasse 1 , KL. 12 Urref. , F Fine rødder
21	20.68	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
22	21.24	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
23	22.50	FS	Forskudt samling klasse 3 , R Retningsændring i samling (forskydning i langsgående retning)
24	23.03	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
25	23.67	RØ	Rødder klasse 1 , KL. 10 Urref. , R Rodklump
26	24.88	OK	Konstruktionsændring klasse 0 , M Materialeændring, Plast
27	24.97	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
28	25.73	OK	Konstruktionsændring klasse 0 , M Materialeændring, Glaseret ler
29	25.77	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
30	26.89	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 9 Urref. til 4 Urref.
31	28.59	PH	Påhugning klasse 1 , fra 10 Urref. til 00 Urref.
32	29.50	RØ	Rødder klasse 3 , fra 10 Urref. til 2 Urref., R Rodklump
33	30.02	RØ	Rødder klasse 4 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump
34	30.62	RØ	Rødder klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump
35	31.25	RØ	Rødder klasse 3 , fra 8 Urref. til 4 Urref., R Rodklump
36	31.91	RØ	Rødder klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

	Længde (m) [m]		
37	33.00	RØ	Rødder klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump
38	33.50	RØ	Rødder klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump
39	34.10	RØ	Rødder klasse 2 , KL. 3 Urref. , R Rodklump
40	34.66	RØ	Rødder klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump
41	36.38	AF	Aflejring klasse 1 , fra 5 Urref. til 7 Urref., F Fastsiddende, Stop
42	36.39	S3	Stop, Vand, klasse 0, Ledning flyldt med rødder

Strækings ID	br2-br4	Opstrøms brønd	br4
Vej		Nedstrøms brønd	br2
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	15.60 m	Usage	
Inspiceret længde	15.60 m	Medie Type	Harddisk

	Længde (m) [m]		
1	-0.01	S1	Start i, br2, Vand, klasse 0
2	0.79	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
3	5.27	AF	Aflejring klasse 1 , KL. 6 Urref. , F Fastsiddende
4	12.93	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
5	14.86	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
6	15.60	S2	Slut i, br4, Vand, klasse 0

Strækings ID	br3-br4	Opstrøms brønd	br3
Vej		Nedstrøms brønd	br4
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	33.55 m	Usage	
Inspiceret længde	33.55 m	Medie Type	Harddisk

	Længde (m) [m]		
1	0.01	S1	Start i, br4, Vand, klasse 0
2	0.55	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

	Længde (m) [m]		
3	2.40	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.
4	4.97	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref.
5	5.94	FS	Forskudt samling klasse 3 , R Retningsændring i samling (forskydning i langsgående retning)
6	6.34	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
7	6.93	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
8	11.11	PB	Påboring klasse 2 , KL. 12 Urref.
9	15.64	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref.
10	17.82	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
11	19.35	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
12	19.39	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 7 Urref.
13	19.87	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
14	23.81	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
15	29.57	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 12 Urref.
16	31.85	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
17	32.29	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
18	32.80	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
19	33.55	S2	Slut i, br3, Vand, klasse 0
Strækings ID	br4-sf1	Opstrøms brønd	sf1
Vej		Nedstrøms brønd	br4
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	8.68 m	Usage	
Inspiceret længde	8.68 m	Medie Type	Harddisk
	Længde (m) [m]		

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

	Længde (m) [m]		
1	0.06	S1	Start i, br4, Vand, klasse 0
2	0.10	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
3	0.65	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
4	1.28	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
5	2.52	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
6	3.15	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
7	3.79	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
8	5.05	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
9	6.49	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
10	6.63	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
11	6.98	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
12	8.68	S2	Slut i, sf1, Vand, klasse 0

Strækings ID	br6-sf2	Opstrøms brønd	sf2
Vej		Nedstrøms brønd	br6
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	9.12 m	Usage	
Inspiceret længde	9.12 m	Medie Type	Harddisk

	Længde (m) [m]		
1	0	S1	Start i, br6, Vand, klasse 0
2	0.13	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
3	0.73	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
4	2.55	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
5	3.69	RB	Rørbrud klasse 3 , fra 12 Urref. til 6 Urref.

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

	Længde (m) [m]		
6	4.35	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
7	5.58	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
8	6.54	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
9	7.18	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
10	8.25	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.
11	9.12	S2	Slut i, sf2, Vand, klasse 0

Strækings ID	br5-br6	Opstrøms brønd	br5
Vej		Nedstrøms brønd	br6
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	33.98 m	Usage	
Inspiceret længde	33.98 m	Medie Type	Harddisk

	Længde (m) [m]		
1	0.01	S1	Start i, br6, Vand, klasse 0
2	1.02	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.
3	3.02	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
4	3.77	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
5	6.40	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
6	7.34	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
7	7.66	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
8	7.66	BM	Bemærkning, Rotte
9	10.33	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
10	11.59	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
11	12.18	RØ	Rødder klasse 1 , KL. 12 Urref. , F Fine rødder

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

	Længde (m) [m]		
12	12.89	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
13	14.00	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
14	15.07	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 3 Urref.
15	15.84	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
16	17.68	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
17	19.71	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
18	19.98	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
19	20.92	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
20	24.66	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
21	27.07	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
22	29.36	RB	Rørbrud klasse 3 , fra 12 Urref. til 6 Urref.
23	30.52	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 3 Urref.
24	32.02	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
25	33.98	S2	Slut i, br5, Vand, klasse 0

Strækings ID	br6-br8	Opstrøms brønd	br6
Vej		Nedstrøms brønd	br8
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	15.65 m	Usage	
Inspiceret længde	15.65 m	Medie Type	Harddisk

	Længde (m) [m]		
1	0.00	S1	Start i, br8, Vand, klasse 0
2	0.45	FS	Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt samling
3	6.44	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

	Længde (m) [m]		
4	9.79	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
5	14.66	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
6	14.95	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
7	15.48	RB	Rørbrud klasse 3 , fra 2 Urref. til 6 Urref.
8	15.65	S2	Slut i, br6, Vand, klasse 0

Strækings ID	br7-br8	Opstrøms brønd	br7
Vej		Nedstrøms brønd	br8
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	40.17 m	Usage	
Inspiceret længde	40.17 m	Medie Type	Harddisk

	Længde (m) [m]		
1	0	S2	Slut i, br7, Vand, klasse 0
2	5.30	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
3	6.08	FS	Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt samling
4	6.48	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
5	7.31	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
6	8.23	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , KL. 3 Urref.
7	9.74	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
8	12.69	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
9	13.15	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
10	13.88	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
11	14.39	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
12	22.97	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

	Længde (m) [m]		
13	23.22	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , KL. 12 Urref.
14	23.51	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 12 Urref.
15	23.65	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
16	24.66	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
17	26.03	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
18	27.17	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
19	27.42	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
20	30.10	AF	Aflejring klasse 2 , KL. 6 Urref. , F Fastsiddende
21	31.48	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , KL. 12 Urref.
22	32.16	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
23	33.93	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
24	36.38	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
25	38.25	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
26	39.81	AF	Aflejring klasse 3 , KL. 6 Urref. , F Fastsiddende
27	40.17	S2	Slut i, br7, Vand, klasse 0
Strækings ID	br8-br9	Opstrøms brønd	br8
Vej		Nedstrøms brønd	br9
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	8.36 m	Usage	
Inspiceret længde	8.36 m	Medie Type	Harddisk
	Længde (m) [m]		
1	0.01	S2	Slut i, br8, Vand, klasse 0
2	0.67	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , KL. 12 Urref.

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Længde (m) [m]			
3	1.06	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
4	2.29	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
5	3.61	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 11 Urref.
6	7.86	RB	Rørbrud klasse 4 , fra 1 Urref. til 12 Urref.
7	8.36	S3	Stop, Vand, klasse 0
Strækings ID	br9-sf3	Opstrøms brønd	sf3
Vej		Nedstrøms brønd	br9
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	4.85 m	Usage	
Inspiceret længde	4.85 m	Medie Type	Harddisk
Længde (m) [m]			
1	0.00	S2	Slut i, sf3, Vand, klasse 0
2	2.26	FS	Forskudt samling klasse 3 , R Retningsændring i samling (forskydning i langsgående retning)
3	4.85	S2	Slut i, sf3, Vand, klasse 0
Strækings ID	br9-sf4	Opstrøms brønd	sf4
Vej		Nedstrøms brønd	br9
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	4.79 m	Usage	
Inspiceret længde	4.79 m	Medie Type	Harddisk
Længde (m) [m]			
1	0	S1	Start i, br9, Vand, klasse 0
2	2.60	FS	Forskudt samling klasse 3 , R Retningsændring i samling (forskydning i langsgående retning)
3	3.48	OK	Konstruktionsændring klasse 0 , M Materialeændring, Plast
4	4.79	S2	Slut i, sf4, Vand, klasse 0
Strækings ID	br9-br11	Opstrøms brønd	br11
Vej		Nedstrøms brønd	br9
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	8.43 m	Usage	
Inspiceret længde	8.43 m	Medie Type	Harddisk
Længde (m) [m]			

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

	Længde (m) [m]		
1	0.00	S1	Start i, br9, Vand, klasse 0
2	0.14	BM	Bemærkning, Rottehul i banket
3	0.58	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
4	8.43	S2	Slut i, br11, Vand, klasse 0

Strækings ID	br10-br11	Opstrøms brønd	br10
Vej		Nedstrøms brønd	br11
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	40.11 m	Usage	
Inspiceret længde	40.11 m	Medie Type	Harddisk

	Længde (m) [m]		
1	0.03	S1	Start i, br11, Vand, klasse 0
2	0.86	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
3	3.52	OB	Overfladebeskadigelse klasse 4 , KL. 12 Urref.
4	4.27	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 10 Urref.
5	5.20	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
6	5.75	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
7	6.27	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
8	7.28	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
9	9.85	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
10	11.02	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
11	13.93	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
12	14.12	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
13	14.49	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

	Længde (m) [m]		
14	14.70	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
15	15.30	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
16	15.92	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
17	18.82	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
18	20.04	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
19	21.32	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
20	24.16	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
21	26.22	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
22	26.80	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 10 Urref.
23	27.05	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
24	28.16	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
25	30.04	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
26	30.62	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
27	33.15	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.
28	36.90	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
29	37.56	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
30	38.41	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
31	38.76	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
32	39.45	RB	Rørbrud klasse 2 , fra 9 Urref. til 3 Urref.

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Længde (m) [m]			
33	40.11	S2	Slut i, br10, Vand, klasse 0
Strækings ID	br11-br13	Opstrøms brønd	br13
Vej		Nedstrøms brønd	br11
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	16.11 m	Usage	
Inspiceret længde	16.11 m	Medie Type	Harddisk
Længde (m) [m]			
1	0.03	S1	Start i, br11, Vand, klasse 0
2	3.35	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
3	16.11	S2	Slut i, br13, Vand, klasse 0
Strækings ID	br12-br13	Opstrøms brønd	br12
Vej		Nedstrøms brønd	br13
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	34.41 m	Usage	
Inspiceret længde	34.41 m	Medie Type	Harddisk
Længde (m) [m]			
1	0.01	S1	Start i, br13, Vand, klasse 0
2	1.30	FS	Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt samling
3	3.94	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
4	5.12	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
5	6.57	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
6	7.81	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
7	11.12	OK	Konstruktionsændring klasse 1 , M Materialeændring, Plast
8	11.68	OK	Konstruktionsændring klasse 1 , M Materialeændring, Glaseret ler
9	12.16	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
10	16.95	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Længde (m) [m]			
11	19.73	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
12	20.94	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
13	21.75	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
14	27.67	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
15	32.36	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
16	32.75	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
17	34.41	S2	Slut i, br12, Vand, klasse 0

Strækings ID	br13-sf5	Opstrøms brønd	sf5
Vej		Nedstrøms brønd	br13
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	7.81 m	Usage	
Inspiceret længde	7.81 m	Medie Type	Harddisk

Længde (m) [m]			
1	-0.05	S1	Start i, br13, Vand, klasse 0
2	0.41	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
3	0.99	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
4	1.67	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
5	4.06	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
6	5.22	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
7	7.81	S2	Slut i, sf5, Vand, klasse 0

Strækings ID	br15-sf6	Opstrøms brønd	sf6
Vej		Nedstrøms brønd	br15
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	8.44 m	Usage	
Inspiceret længde	8.44 m	Medie Type	Harddisk

Længde (m) [m]			

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Længde (m) [m]			
1	0	S1	Start i, br15, Vand, klasse 0
2	0.67	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
3	1.90	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
4	2.59	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
5	3.11	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
6	3.66	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
7	4.34	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
8	4.87	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
9	6.50	FS	Forskudt samling klasse 3 , R Retningsændring i samling (forskydning i langsgående retning)
10	8.44	S2	Slut i, sf6, Vand, klasse 0
Strækings ID	br15-br17	Opstrøms brønd	br17
Vej		Nedstrøms brønd	br15
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	16.14 m	Usage	
Inspiceret længde	16.14 m	Medie Type	Harddisk
Længde (m) [m]			
1	0.00	S1	Start i, br15, Vand, klasse 0
2	2.62	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
3	8.15	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
4	14.90	RB	Rørbrud klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref.
5	16.14	S2	Slut i, br17, Vand, klasse 0
Strækings ID	br14-br15	Opstrøms brønd	br14
Vej		Nedstrøms brønd	br15
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	34.30 m	Usage	
Inspiceret længde	34.30 m	Medie Type	Harddisk

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Længde (m) [m]			
1	0.03	S1	Start i, br15, Vand, klasse 0
2	0.86	FS	Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt samling
3	2.04	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
4	6.83	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
5	8.04	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
6	15.40	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
7	16.06	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
8	17.41	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
9	19.91	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
10	20.56	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
11	22.55	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
12	27.21	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
13	29.59	FS	Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt samling
14	32.18	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.
15	33.67	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
16	34.30	S2	Slut i, br14, Vand, klasse 0
Strækings ID	br16-br17	Opstrøms brønd	br16
Vej		Nedstrøms brønd	br17
By		Lednings Materiale	Glaseret ler
Samlet længde [m]	40.46 m	Usage	
Inspiceret længde	40.46 m	Medie Type	Harddisk
Længde (m) [m]			
1	0	S1	Start i, br17, Vand, klasse 0

Projektoversigt

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

	Længde (m) [m]		
2	3.36	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
3	5.83	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
4	12.42	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
5	13.47	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
6	14.04	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
7	16.66	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
8	18.22	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 11 Urref.
9	26.73	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
10	27.30	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
11	31.60	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
12	32.19	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling
13	36.20	OB	Overfladebeskadigelse klasse 4 , KL. 12 Urref.
14	38.66	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.
15	38.85	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.
16	40.46	S2	Slut i, br16, Vand, klasse 0

Beskrivelse af Skadesklasser - Hovedledninger

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

0	<p>Ændringer uden skader, f.eks. bøjninger, grenrør m.v.</p> <p>Der blev ikke konstateret skader</p>
1	<p>Konstruktive mangler som ikke påvirker gennemstrømning og tæthed, f.eks. dårlige fuger, let deformation i plastrør og let udvaskning.</p> <p>Renovering bør forudses.</p>
2	<p>Konstruktive mangler som påvirker gennemstrømning og tæthed, f.eks. åbne samlinger, dårligt afsluttede indløb, revner, mindre aflejringer, indragende stik, lettere beskadigelser, enkelte rødder, slidtage m.m.</p> <p>Renovering bør foretages indenfor 3-5 år.</p>
3	<p>Skader, som påvirker rørets styrke, gennemstrømning og tæthed, f.eks. rørbrud, deformationer, synlig ind- og udtrængning, huller, kraftig indragende stik, stærk rodvækst og meget slidte rør.</p> <p>Renovering bør foretages indenfor 1-2 år.</p>
4	<p>Røret er næsten eller helt lukket, f.eks. sammentrykning, rødder eller andre hindringer. Vandet løber ud af røret, eller risiko for blokering af gennemløb.</p> <p>Renovering bør foretages omgående. Evt. foreløbig reparation.</p>

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br2-br1		
Insp. Dato		Rapport nr.
05/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	2	

Opstrøms brønd	br1	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br2	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	36.39 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	36.39 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
0.00		S1	Start i, br2, Vand, klasse 0	00:00:00	
0.63	1	AF	Aflejring klasse 1 , fra 5 Urref. til 7 Urref., F Fastsiddende, Start	00:00:06	
3.17	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:00:34	br2-br1_0001.jpeg
3.95	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:40	br2-br1_0002.jpeg
5.13	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , R Retningsændring i samling (forskydning i	00:00:50	br2-br1_0003.jpeg
5.57	1	GR	Grenrør klasse 1 , KL. 9 Urref.	00:00:55	br2-br1_0004.jpeg
7.05	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:17	br2-br1_0005.jpeg
8.23	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:30	br2-br1_0006.jpeg
8.70	3	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 12 Urref.	00:01:38	br2-br1_0007.jpeg
9.48	3	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 3 Urref.	00:01:53	br2-br1_0008.jpeg
11.57	3	RB	Rørbrud klasse 3 , fra 6 Urref. til 10	00:02:15	br2-br1_0009.jpeg
11.78	2	RØ	Rødder klasse 2 , KL. 12 Urref. , F Fine	00:02:19	br2-br1_0010.jpeg
12.22	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:02:28	br2-br1_0011.jpeg
12.39	4	RØ	Rødder klasse 4 , KL. 12 Urref. , R	00:02:31	br2-br1_0012.jpeg
12.80	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:02:52	br2-br1_0013.jpeg
13.03	1	RØ	Rødder klasse 1 , KL. 12 Urref. , F Fine	00:02:57	

TV-Rapport


Strækings ID	By	Vej
br2-br1		
Insp. Dato		Rapport nr.
05/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	2	

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
15.43	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:03:17	br2-br1_0014.jpeg
17.20	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:03:33	br2-br1_0015.jpeg
17.81	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:03:48	br2-br1_0016.jpeg
18.35	1	RØ	Rødder klasse 1 , KL. 12 Urref. , F Fine	00:04:12	
20.68	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:04:31	br2-br1_0017.jpeg
21.24	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:04:39	br2-br1_0018.jpeg
22.50	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , R Retningsændring i samling (forskydning i	00:04:51	br2-br1_0019.jpeg
23.03	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:05:00	br2-br1_0020.jpeg
23.67	1	RØ	Rødder klasse 1 , KL. 10 Urref. , R	00:05:10	
24.88	0	OK	Konstruktionsændring klasse 0 , M Materialeændring, Plast	00:05:25	
24.97	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:05:29	
25.73	0	OK	Konstruktionsændring klasse 0 , M Materialeændring, Glaseret ler	00:05:38	
25.77	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:05:41	br2-br1_0021.jpeg
26.89	3	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 9 Urref. til 4 Urref.	00:05:53	br2-br1_0022.jpeg
28.59	1	PH	Påhugning klasse 1 , fra 10 Urref. til 00	00:06:21	br2-br1_0023.jpeg
29.50	3	RØ	Rødder klasse 3 , fra 10 Urref. til 2 Urref., R Rodklump	00:06:32	br2-br1_0024.jpeg
30.02	4	RØ	Rødder klasse 4 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump	00:06:40	br2-br1_0025.jpeg
30.62	3	RØ	Rødder klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump	00:06:53	br2-br1_0026.jpeg
31.25	3	RØ	Rødder klasse 3 , fra 8 Urref. til 4 Urref., R Rodklump	00:07:06	br2-br1_0027.jpeg

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br2-br1		
Insp. Dato		Rapport nr.
05/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	2	

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
31.91	3	RØ	Rødder klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump	00:07:14	br2-br1_0028.jpeg
33.00	3	RØ	Rødder klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump	00:07:25	br2-br1_0029.jpeg
33.50	3	RØ	Rødder klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump	00:07:32	br2-br1_0030.jpeg
34.10	2	RØ	Rødder klasse 2 , KL. 3 Urref. , R	00:07:37	br2-br1_0031.jpeg
34.66	3	RØ	Rødder klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump	00:07:44	br2-br1_0032.jpeg
36.38		AF	Aflejring klasse 1 , fra 5 Urref. til 7 Urref., F Fastsiddende, Stop	00:09:24	
36.39		S3	Stop, Vand, klasse 0, Ledning flyldt	00:09:26	br2-br1_0033.jpeg

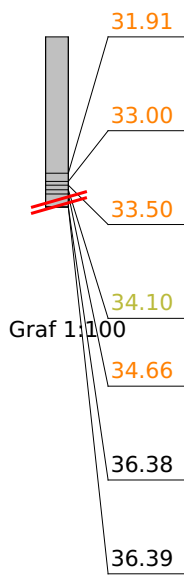


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br2-br1	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br2-br1_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **3.17 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.

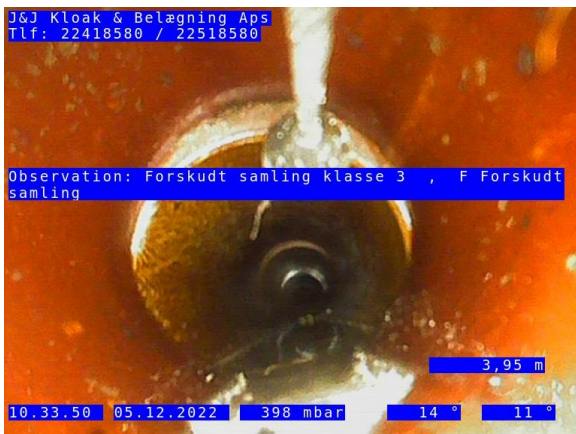

Filnavn: **br2-br1_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **3.95 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br2-br1_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **5.13 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , R Retningsændring i samling (forskydning i langsgående retning)

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br2-br1	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br2-br1_0004.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **5.57 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 1 , KL. 9 Urref.



Filnavn: **br2-br1_0005.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **7.05 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br2-br1_0006.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **8.23 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækning ID br2-br1	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br2-br1_0007.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **8.70 m**
OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 3 , KL. 12 Urref.



Filnavn: **br2-br1_0008.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **9.48 m**
OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 3 , KL. 3 Urref.

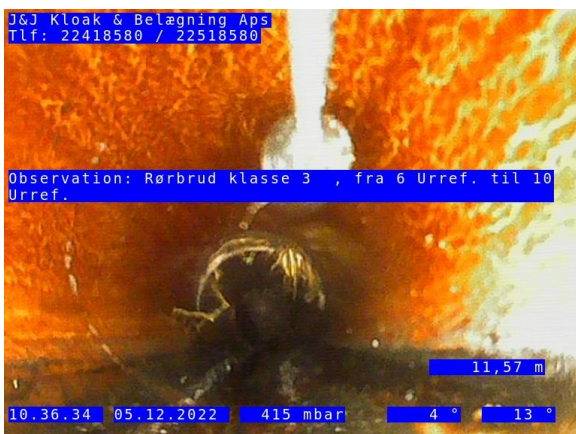


Filnavn: **br2-br1_0009.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **11.57 m**
OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 3 , fra 6 Urref. til 10 Urref.


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br2-br1	By	Vej
--------------------------------	----	-----

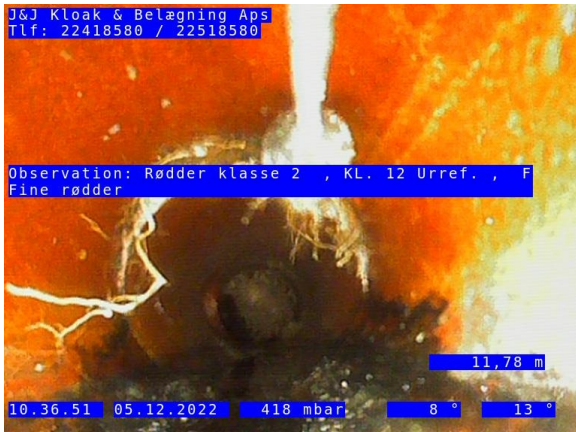

Filnavn: **br2-br1_0010.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **11.78 m**
OBS Kode: **RØ**
Rødder klasse 2, KL. 12 Urref., F Fine rødder

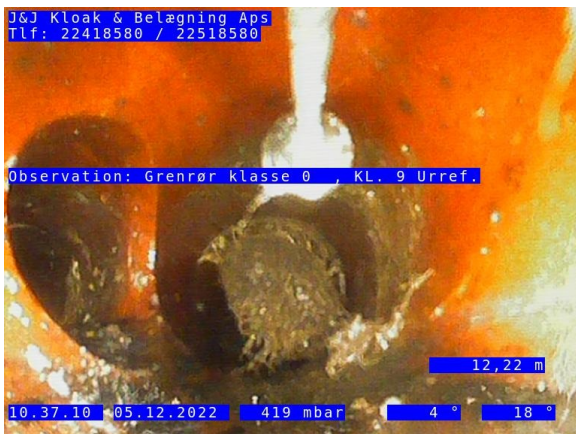

Filnavn: **br2-br1_0011.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **12.22 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0, KL. 9 Urref.




Filnavn: **br2-br1_0012.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **12.39 m**
OBS Kode: **RØ**
Rødder klasse 4, KL. 12 Urref., R Rodklump


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br2-br1	By	Vej
--------------------------------	----	-----

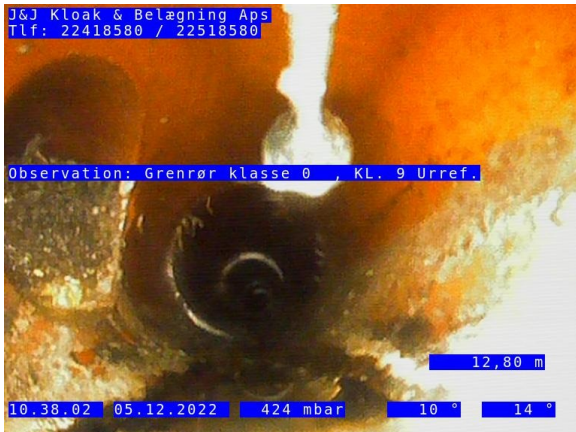

Filnavn: **br2-br1_0013.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **12.80 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.

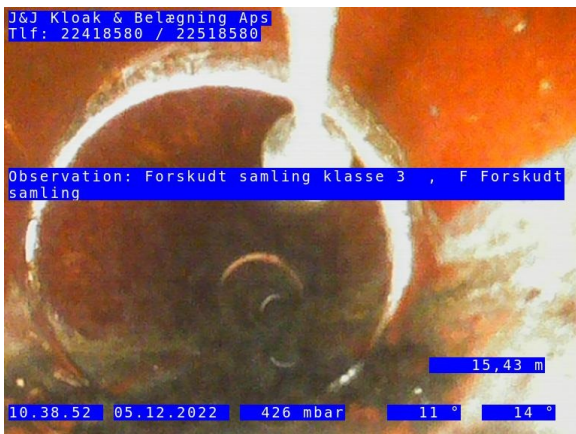

Filnavn: **br2-br1_0014.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **15.43 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br2-br1_0015.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **17.20 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br2-br1	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br2-br1_0016.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **17.81 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br2-br1_0017.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **20.68 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br2-br1_0018.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **21.24 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br2-br1	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br2-br1_0019.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **22.50 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , R Retningsændring i samling (forskydning i langsgående retning)

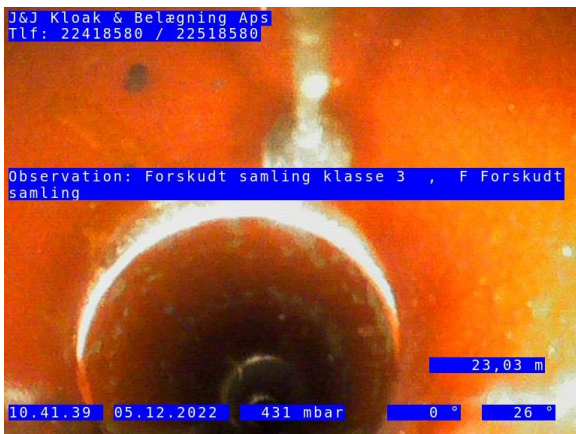

Filnavn: **br2-br1_0020.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **23.03 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling




Filnavn: **br2-br1_0021.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **25.77 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækning ID br2-br1	By	Vej
--------------------------------	----	-----

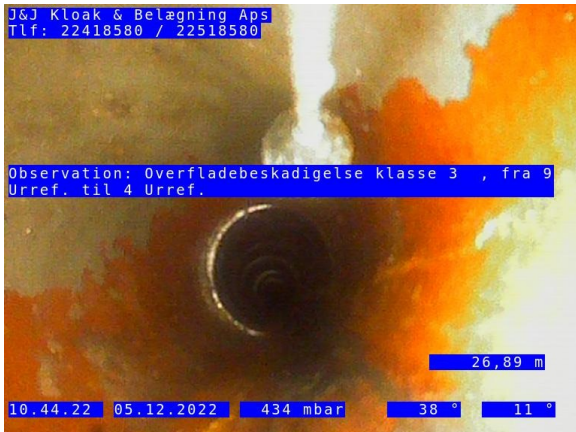

Filnavn: **br2-br1_0022.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **26.89 m**
OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 9 Urref. til 4 Urref.



Filnavn: **br2-br1_0023.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **28.59 m**
OBS Kode: **PH**
Påhugning klasse 1 , fra 10 Urref. til 00 Urref.

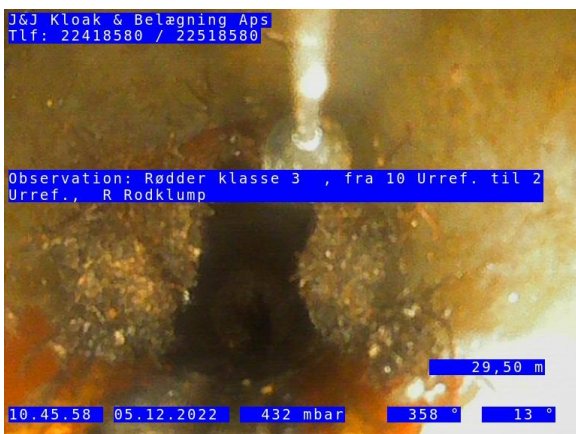


Filnavn: **br2-br1_0024.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **29.50 m**
OBS Kode: **RØ**
Rødder klasse 3 , fra 10 Urref. til 2 Urref., R Rodklump

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækning ID br2-br1	By	Vej
--------------------------------	----	-----

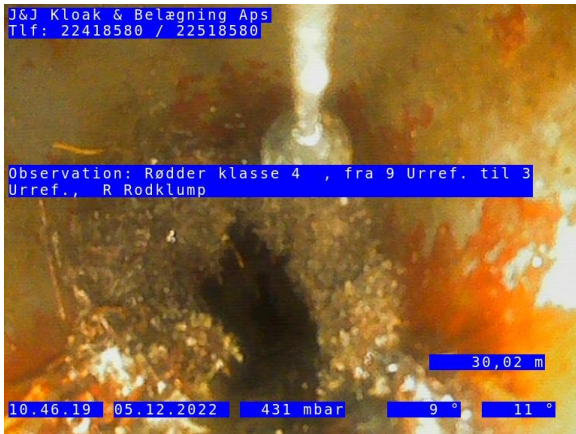

Filnavn: **br2-br1_0025.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **30.02 m**
OBS Kode: **RØ**
Rødder klasse 4 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump



Filnavn: **br2-br1_0026.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **30.62 m**
OBS Kode: **RØ**
Rødder klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump

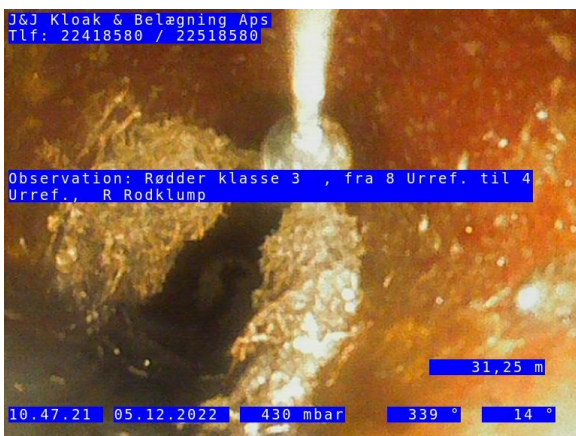


Filnavn: **br2-br1_0027.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **31.25 m**
OBS Kode: **RØ**
Rødder klasse 3 , fra 8 Urref. til 4 Urref., R Rodklump

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br2-br1	By	Vej
--------------------------------	----	-----

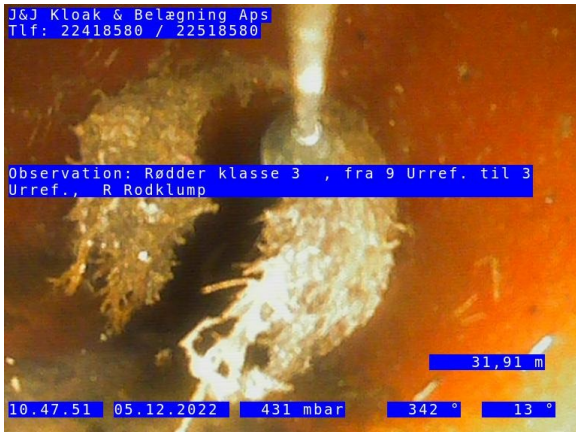

Filnavn: **br2-br1_0028.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **31.91 m**
OBS Kode: **RØ**
Rødde klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump



Filnavn: **br2-br1_0029.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **33.00 m**
OBS Kode: **RØ**
Rødde klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump




Filnavn: **br2-br1_0030.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
Position: **33.50 m**
OBS Kode: **RØ**
Rødde klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br2-br1	By	Vej
--------------------------------	----	-----

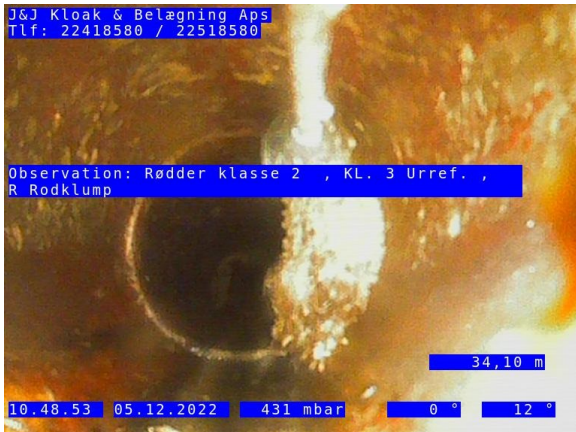

Filnavn: **br2-br1_0031.jpeg**
 Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
 Position: **34.10 m**
 OBS Kode: **RØ**
Rødder klasse 2, KL. 3 Urref., R Rodklump



Filnavn: **br2-br1_0032.jpeg**
 Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
 Position: **34.66 m**
 OBS Kode: **RØ**
Rødder klasse 3, fra 9 Urref. til 3 Urref., R Rodklump




Filnavn: **br2-br1_0033.jpeg**
 Strækning dato og tid: **05/12/2022 10:31**
 Position: **36.39 m**
 OBS Kode: **S3**
Stop, Vand, klasse 0, Ledning flyldt med rødder

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br2-br4		
Insp. Dato		Rapport nr.
05/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	3	

Opstrøms brønd	br4	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br2	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	15.60 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	15.60 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

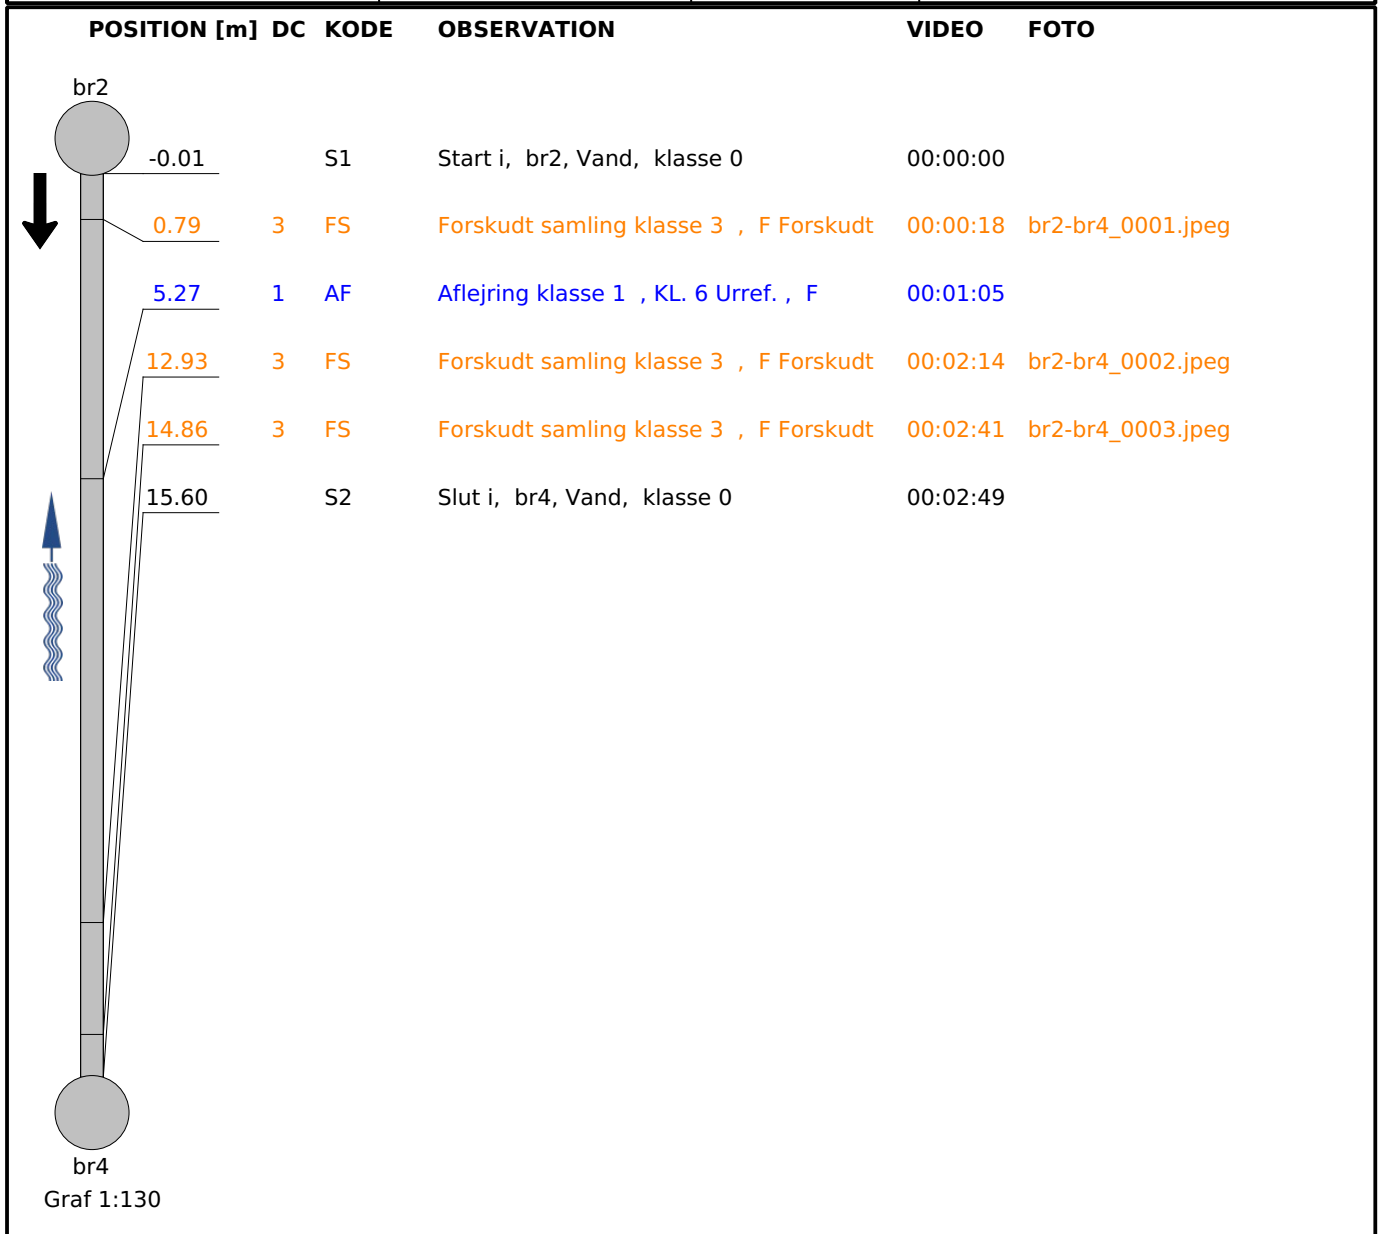


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br2-br4	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br2-br4_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 11:00**
Position: **0.79 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

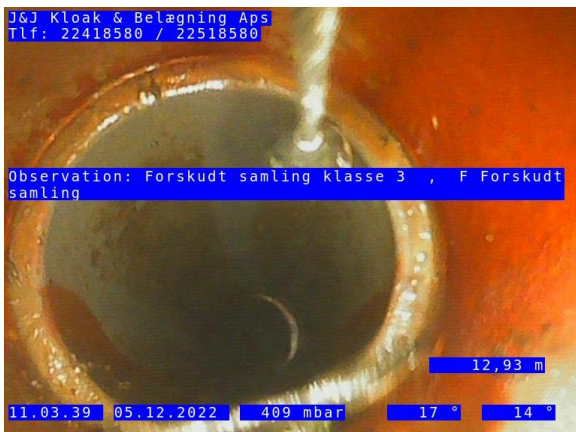

Filnavn: **br2-br4_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 11:00**
Position: **12.93 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br2-br4_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **05/12/2022 11:00**
Position: **14.86 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br3-br4		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	4	


Opstrøms brønd	br3	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br4	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	33.55 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	33.55 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
0.01		S1	Start i, br4, Vand, klasse 0	00:00:03	
0.55	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:16	br3-br4_0001.jpeg
2.40	3	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.	00:00:50	br3-br4_0002.jpeg
4.97	3	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref.	00:01:19	br3-br4_0003.jpeg
5.94	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , R Retningsændring i samling (forskydning i	00:01:31	br3-br4_0004.jpeg
6.34	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:01:37	br3-br4_0005.jpeg
6.93	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:01:51	br3-br4_0006.jpeg
11.11	2	PB	Påboring klasse 2 , KL. 12 Urref.	00:02:39	br3-br4_0007.jpeg
15.64	3	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref.	00:03:26	br3-br4_0008.jpeg
17.82	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:03:48	br3-br4_0009.jpeg
19.35	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:04:10	br3-br4_0010.jpeg
19.39	3	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 7 Urref.	00:04:18	br3-br4_0011.jpeg
19.87	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:04:38	br3-br4_0012.jpeg
23.81	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:05:11	br3-br4_0013.jpeg
29.57	3	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 12 Urref.	00:06:52	br3-br4_0014.jpeg

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br3-br4		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	4	

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
31.85	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:07:29	br3-br4_0015.jpeg
32.29	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:12:15	br3-br4_0016.jpeg
32.80	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:12:31	br3-br4_0017.jpeg
33.55	S2		Slut i, br3, Vand, klasse 0	00:12:42	

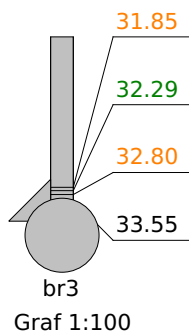

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækning ID br3-br4	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br3-br4_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **0.55 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br3-br4_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **2.40 m**
OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.

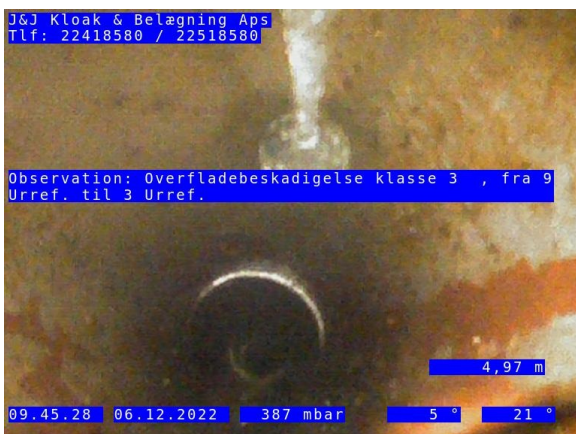

Filnavn: **br3-br4_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **4.97 m**
OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br3-br4	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br3-br4_0004.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **5.94 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , R
Retningsændring i samling
(forskydning i langsgående retning)



Filnavn: **br3-br4_0005.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **6.34 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.




Filnavn: **br3-br4_0006.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **6.93 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækning ID br3-br4	By	Vej
--------------------------------	----	-----

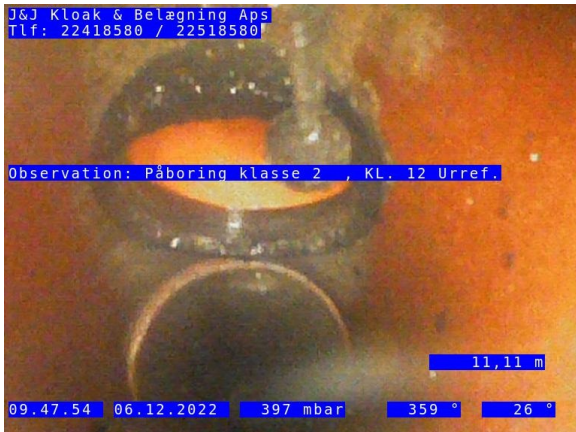

Filnavn: **br3-br4_0007.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **11.11 m**
OBS Kode: **PB**
Påboring klasse 2 , KL. 12 Urref.



Filnavn: **br3-br4_0008.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **15.64 m**
OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref.

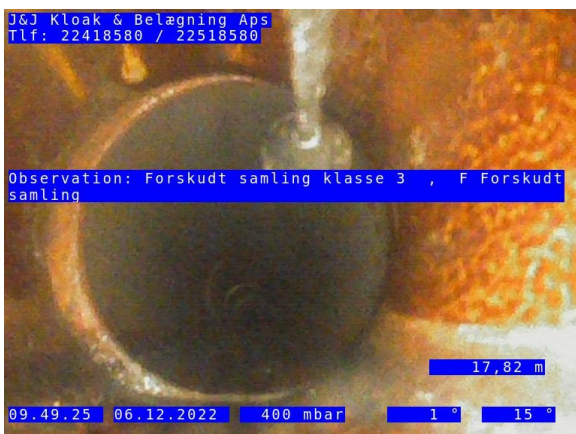

Filnavn: **br3-br4_0009.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **17.82 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br3-br4	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br3-br4_0010.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **19.35 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.



Filnavn: **br3-br4_0011.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **19.39 m**
OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 3 , KL. 7 Urref.




Filnavn: **br3-br4_0012.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **19.87 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækning ID br3-br4	By	Vej
--------------------------------	----	-----

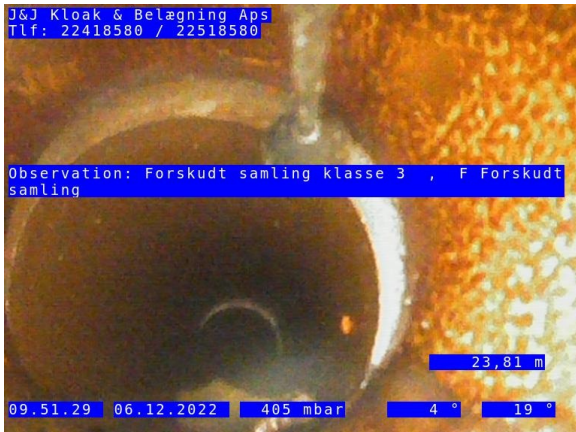

Filnavn: **br3-br4_0013.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **23.81 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

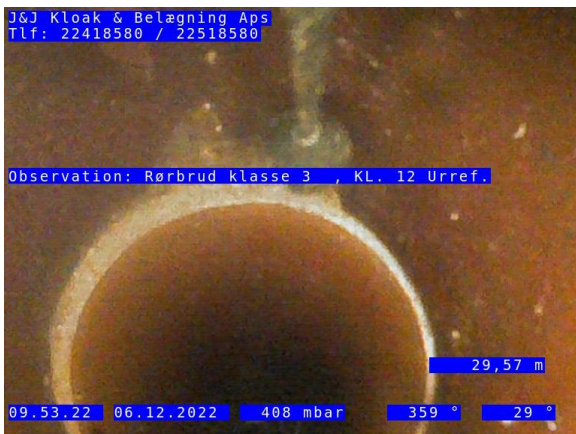

Filnavn: **br3-br4_0014.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **29.57 m**
OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 3 , KL. 12 Urref.

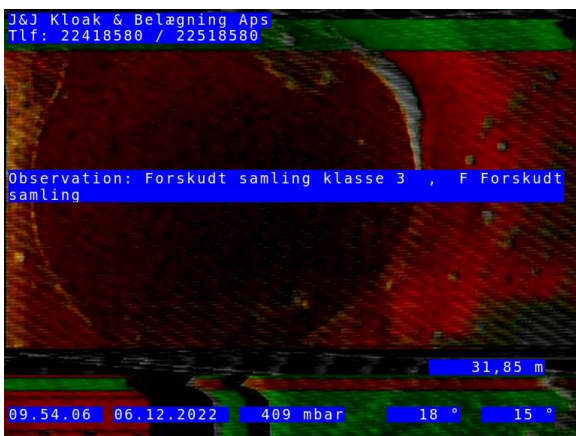

Filnavn: **br3-br4_0015.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **31.85 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br3-br4	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br3-br4_0016.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **32.29 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.

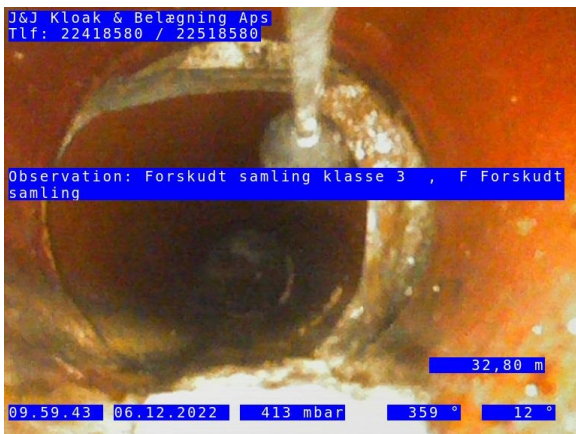


Filnavn: **br3-br4_0017.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 09:41**
Position: **32.80 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br4-sf1		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	5	

Opstrøms brønd	sf1	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	ø
Nedstrøms brønd	br4	Diameter	100 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	8.68 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	8.68 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
0.06		S1	Start i, br4, Vand, klasse 0	00:00:01	
0.10	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:14	br4-sf1_0001.jpeg
0.65	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:35	br4-sf1_0002.jpeg
1.28	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:44	br4-sf1_0003.jpeg
2.52	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:02	br4-sf1_0004.jpeg
3.15	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:12	br4-sf1_0005.jpeg
3.79	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:24	br4-sf1_0006.jpeg
5.05	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:36	br4-sf1_0007.jpeg
6.49	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:49	br4-sf1_0008.jpeg
6.63	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:14	br4-sf1_0009.jpeg
6.98	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:25	br4-sf1_0010.jpeg
8.68		S2	Slut i, sf1, Vand, klasse 0	00:02:55	

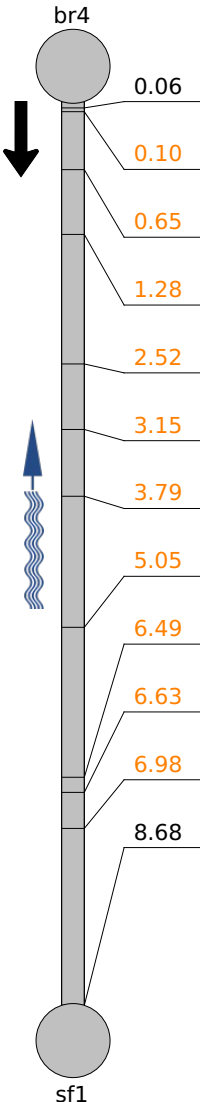

Graf 1:72


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br4-sf1	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br4-sf1_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:03**
Position: **0.10 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling

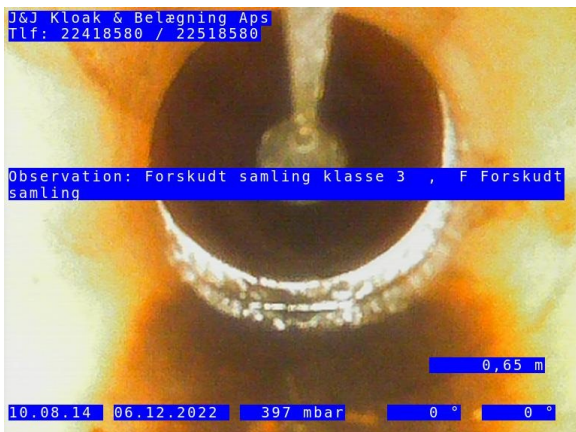

Filnavn: **br4-sf1_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:03**
Position: **0.65 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling



Filnavn: **br4-sf1_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:03**
Position: **1.28 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br4-sf1	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br4-sf1_0004.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:03**
Position: **2.52 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br4-sf1_0005.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:03**
Position: **3.15 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br4-sf1_0006.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:03**
Position: **3.79 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br4-sf1	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br4-sf1_0007.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:03**
Position: **5.05 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling

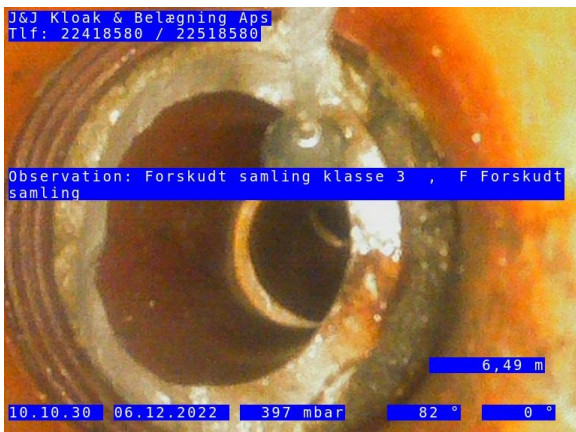

Filnavn: **br4-sf1_0008.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:03**
Position: **6.49 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling




Filnavn: **br4-sf1_0009.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:03**
Position: **6.63 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br4-sf1	By	Vej
--------------------------------	----	-----

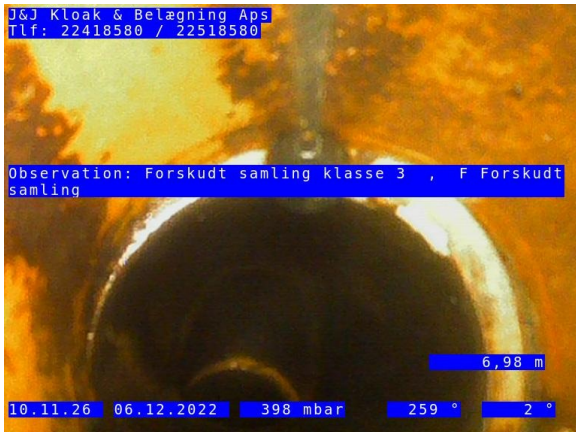


Filnavn: **br4-sf1_0010.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:03**
Position: **6.98 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br6-sf2		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	6	

Opstrøms brønd	sf2	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br6	Diameter	100 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	9.12 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	9.12 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
0.00		S1	Start i, br6, Vand, klasse 0	00:00:00	
0.13	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:10	br6-sf2_0001.jpeg
0.73	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:26	br6-sf2_0002.jpeg
2.55	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:46	br6-sf2_0003.jpeg
3.69	3	RB	Rørbrud klasse 3 , fra 12 Urref. til 6	00:01:24	br6-sf2_0004.jpeg
4.35	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:33	br6-sf2_0005.jpeg
5.58	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:44	br6-sf2_0006.jpeg
6.54	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:05	br6-sf2_0007.jpeg
7.18	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:27	br6-sf2_0008.jpeg
8.25	3	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.	00:03:18	br6-sf2_0009.jpeg
9.12		S2	Slut i, sf2, Vand, klasse 0	00:03:26	

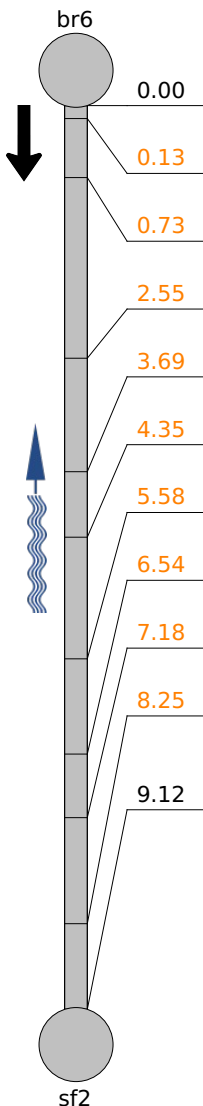


Graf 1:76

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br6-sf2	By	Vej
--------------------------------	----	-----

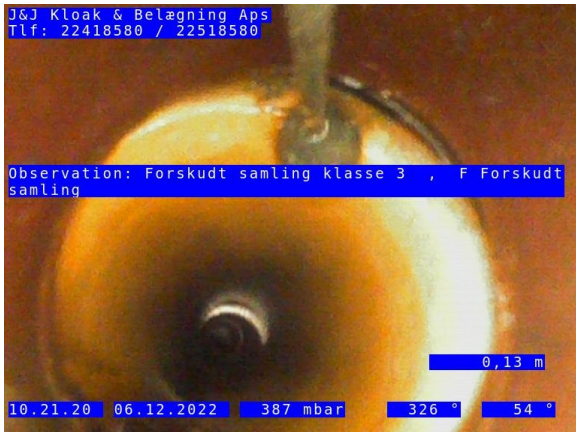

Filnavn: **br6-sf2_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:20**
Position: **0.13 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br6-sf2_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:20**
Position: **0.73 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br6-sf2_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:20**
Position: **2.55 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br6-sf2	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br6-sf2_0004.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:20**
Position: **3.69 m**
OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 3 , fra 12 Urref. til 6 Urref.



Filnavn: **br6-sf2_0005.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:20**
Position: **4.35 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br6-sf2_0006.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:20**
Position: **5.58 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækings ID br6-sf2	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br6-sf2_0007.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:20**
 Position: **6.54 m**
 OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

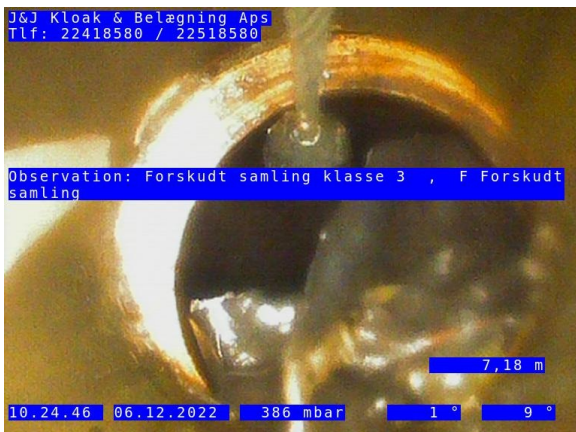

Filnavn: **br6-sf2_0008.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:20**
 Position: **7.18 m**
 OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

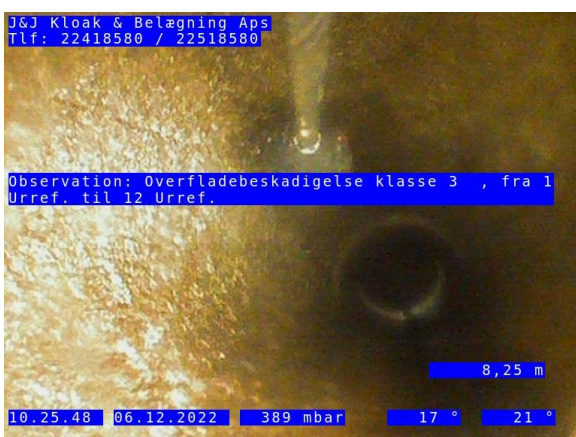

Filnavn: **br6-sf2_0009.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:20**
 Position: **8.25 m**
 OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br5-br6		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	7	


Opstrøms brønd	br5	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br6	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	33.98 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	33.98 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
0.01		S1	Start i, br6, Vand, klasse 0	00:00:00	
1.02	3	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.	00:00:12	br5-br6_0001.jpeg
3.02	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:31	br5-br6_0002.jpeg
3.77	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:38	br5-br6_0003.jpeg
6.40	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:01:02	br5-br6_0004.jpeg
7.34	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:12	br5-br6_0005.jpeg
7.66		BM	Bemærkning, Rotte	00:01:19	br5-br6_0007.jpeg
7.66	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:01:16	br5-br6_0006.jpeg
10.33	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:57	br5-br6_0008.jpeg
11.59	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:07	br5-br6_0009.jpeg
12.18	1	RØ	Rødde klasse 1 , KL. 12 Urref. , F Fine	00:02:15	br5-br6_0010.jpeg
12.89	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:23	br5-br6_0011.jpeg
14.00	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:34	br5-br6_0012.jpeg
15.07	3	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 3 Urref.	00:02:49	br5-br6_0013.jpeg
15.84	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:03:01	br5-br6_0014.jpeg
17.68	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:03:36	br5-br6_0015.jpeg

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br5-br6		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	7	

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
19.71	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:03:51	br5-br6_0016.jpeg
19.98	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:03:55	br5-br6_0017.jpeg
20.92	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:04:04	br5-br6_0018.jpeg
24.66	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:04:44	br5-br6_0019.jpeg
27.07	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:05:03	br5-br6_0020.jpeg
29.36	3	RB	Rørbrud klasse 3 , fra 12 Urref. til 6	00:05:29	br5-br6_0021.jpeg
30.52	3	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 3 Urref.	00:05:43	br5-br6_0022.jpeg
32.02	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:05:59	br5-br6_0023.jpeg
33.98		S2	Slut i, br5, Vand, klasse 0	00:06:36	br5-br6_0024.jpeg

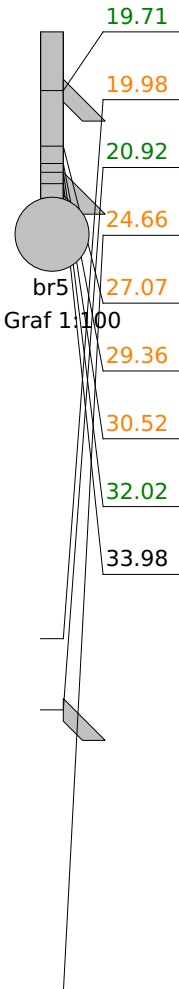

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br5-br6	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br5-br6_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **1.02 m**
OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.



Filnavn: **br5-br6_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **3.02 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br5-br6_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **3.77 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br5-br6	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br5-br6_0004.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **6.40 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.



Filnavn: **br5-br6_0005.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **7.34 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br5-br6_0006.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **7.66 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækings ID br5-br6	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br5-br6_0007.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **7.66 m**
OBS Kode: **BM**
Bemærkning, Rotte



Filnavn: **br5-br6_0008.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **10.33 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

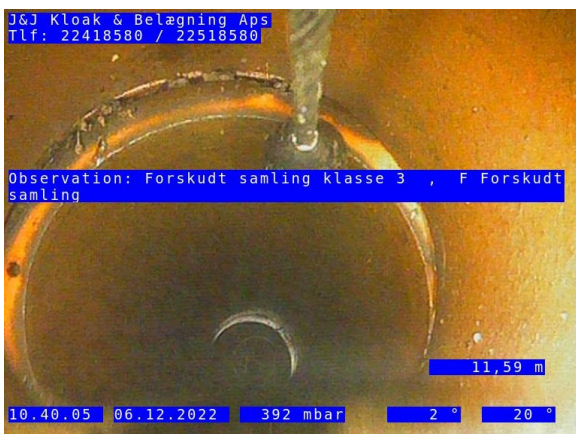

Filnavn: **br5-br6_0009.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **11.59 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br5-br6	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br5-br6_0010.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **12.18 m**
OBS Kode: **RØ**
Rødder klasse 1 , KL. 12 Urref. , F Fine rødder

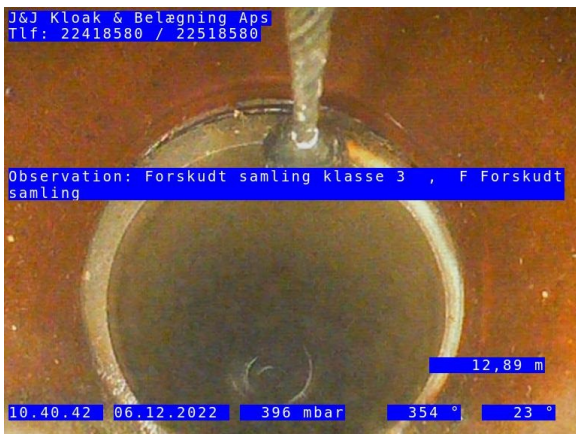

Filnavn: **br5-br6_0011.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **12.89 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br5-br6_0012.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **14.00 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br5-br6	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br5-br6_0013.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **15.07 m**
OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 3 , KL. 3 Urref.



Filnavn: **br5-br6_0014.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **15.84 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br5-br6_0015.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **17.68 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br5-br6	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br5-br6_0016.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
 Position: **19.71 m**
 OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.



Filnavn: **br5-br6_0017.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
 Position: **19.98 m**
 OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br5-br6_0018.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
 Position: **20.92 m**
 OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br5-br6	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br5-br6_0019.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
 Position: **24.66 m**
 OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br5-br6_0020.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
 Position: **27.07 m**
 OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br5-br6_0021.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
 Position: **29.36 m**
 OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 3 , fra 12 Urref. til 6 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br5-br6	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br5-br6_0022.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **30.52 m**
OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 3 , KL. 3 Urref.



Filnavn: **br5-br6_0023.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **32.02 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.




Filnavn: **br5-br6_0024.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:35**
Position: **33.98 m**
OBS Kode: **S2**
Slut i, br5, Vand, klasse 0

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br6-br8		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	8	

Opstrøms brønd	br6	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br8	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	15.65 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	15.65 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
br8 -0.00		S1	Start i, br8, Vand, klasse 0	00:00:00	
0.45	4	FS	Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt	00:00:15	br6-br8_0001.jpeg
6.44	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:15	br6-br8_0002.jpeg
9.79	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:40	br6-br8_0003.jpeg
14.66	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:30	br6-br8_0004.jpeg
14.95	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:38	br6-br8_0005.jpeg
15.48	3	RB	Rørbrud klasse 3 , fra 2 Urref. til 6 Urref.	00:02:47	br6-br8_0006.jpeg
15.65		S2	Slut i, br6, Vand, klasse 0	00:02:55	

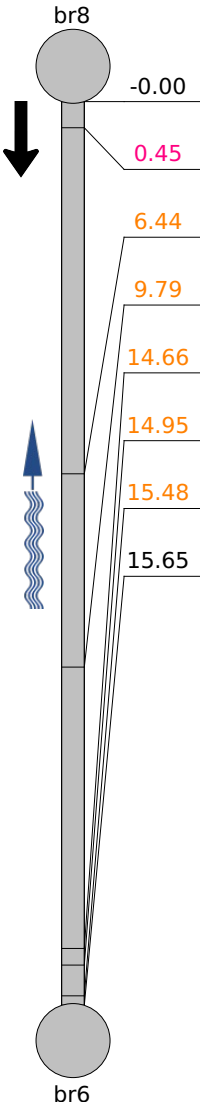

Graf 1:130

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br6-br8	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br6-br8_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:52**
Position: **0.45 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt samling



Filnavn: **br6-br8_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:52**
Position: **6.44 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br6-br8_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:52**
Position: **9.79 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br6-br8	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br6-br8_0004.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:52**
Position: **14.66 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

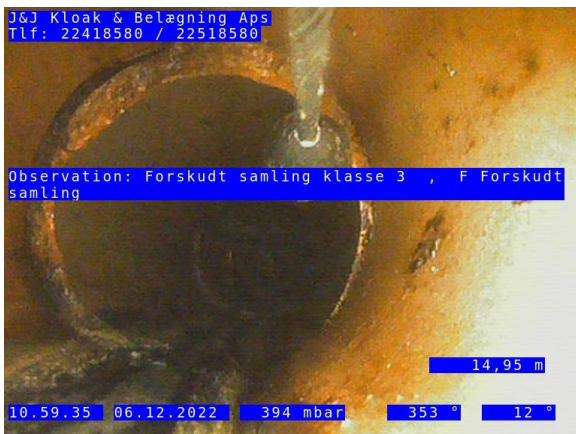

Filnavn: **br6-br8_0005.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:52**
Position: **14.95 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br6-br8_0006.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 10:52**
Position: **15.48 m**
OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 3 , fra 2 Urref. til 6 Urref.

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br7-br8		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	9	


Opstrøms brønd	br7	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br8	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	40.17 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	40.17 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
0.00		S2	Slut i, br7, Vand, klasse 0	00:00:03	
5.30	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:00:43	br7-br8_0001.jpeg
6.08	4	FS	Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt	00:00:50	br7-br8_0002.jpeg
6.48	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:00:58	br7-br8_0003.jpeg
7.31	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:11	br7-br8_0004.jpeg
8.23	3	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , KL. 3	00:01:24	br7-br8_0005.jpeg
9.74	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:36	br7-br8_0006.jpeg
12.69	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:05	br7-br8_0007.jpeg
13.15	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:09	br7-br8_0008.jpeg
13.88	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:17	br7-br8_0009.jpeg
14.39	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:02:38	br7-br8_0010.jpeg
22.97	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:03:50	br7-br8_0011.jpeg
23.22	3	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , KL. 12	00:03:54	br7-br8_0012.jpeg
23.51	3	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 12 Urref.	00:04:04	br7-br8_0013.jpeg
23.65	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:04:09	br7-br8_0014.jpeg
24.66	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:04:26	br7-br8_0015.jpeg

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br7-br8		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	9	

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
26.03	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:04:43	br7-br8_0016.jpeg
27.17	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:04:58	br7-br8_0017.jpeg
27.42	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:05:07	br7-br8_0018.jpeg
30.10	2	AF	Aflejring klasse 2 , KL. 6 Urref. , F	00:05:35	br7-br8_0019.jpeg
31.48	3	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , KL. 12	00:05:47	br7-br8_0020.jpeg
32.16	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:05:59	br7-br8_0021.jpeg
33.93	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:06:18	br7-br8_0022.jpeg
36.38	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:06:40	br7-br8_0023.jpeg
38.25	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:07:09	br7-br8_0024.jpeg
39.81	3	AF	Aflejring klasse 3 , KL. 6 Urref. , F	00:07:38	br7-br8_0025.jpeg
40.17		S2	Slut i, br7, Vand, klasse 0	00:07:54	

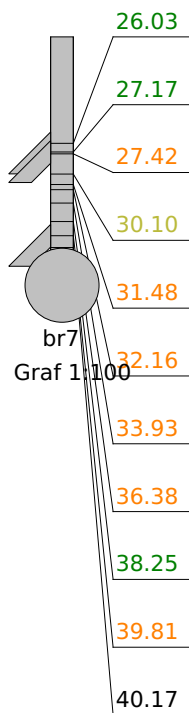


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækning ID br7-br8	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br7-br8_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **5.30 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.

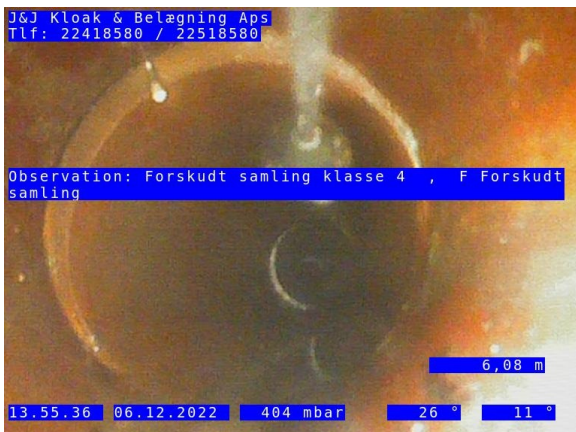

Filnavn: **br7-br8_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **6.08 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt samling

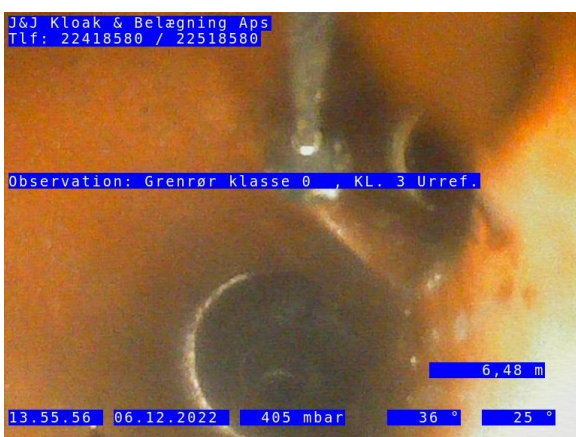

Filnavn: **br7-br8_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **6.48 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br7-br8	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br7-br8_0004.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **7.31 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br7-br8_0005.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **8.23 m**
OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 3 , KL. 3 Urref.




Filnavn: **br7-br8_0006.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **9.74 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækning ID br7-br8	By	Vej
--------------------------------	----	-----

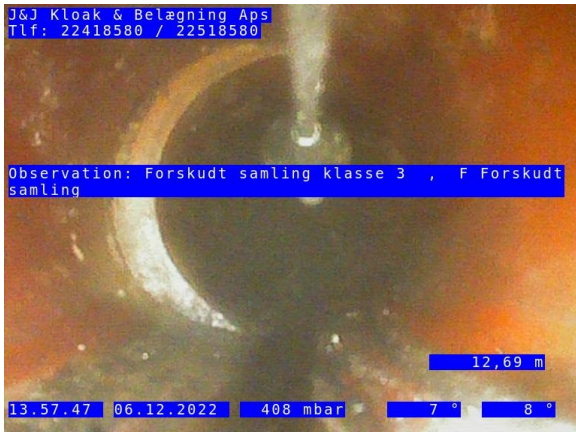

Filnavn: **br7-br8_0007.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **12.69 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

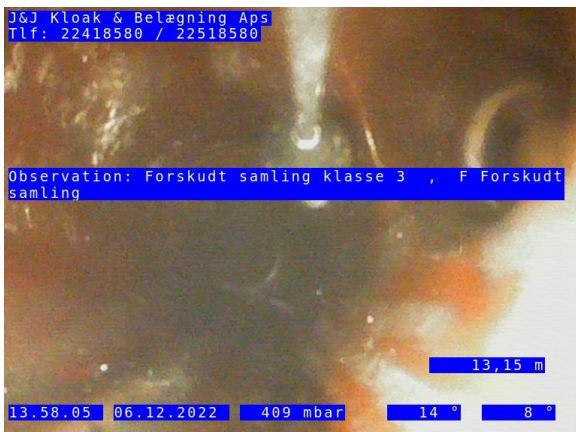

Filnavn: **br7-br8_0008.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **13.15 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

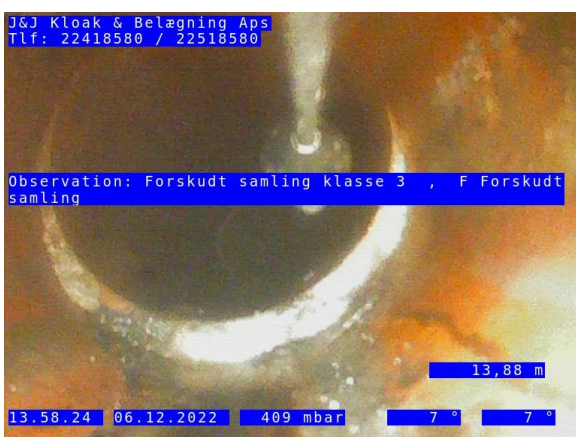


Filnavn: **br7-br8_0009.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **13.88 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækning ID br7-br8	By	Vej
--------------------------------	----	-----

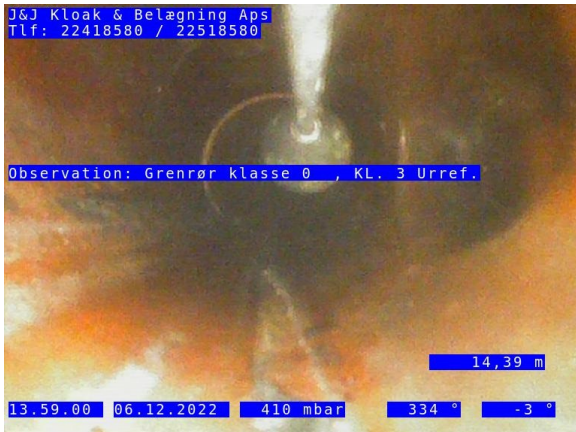

Filnavn: **br7-br8_0010.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **14.39 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.



Filnavn: **br7-br8_0011.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **22.97 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

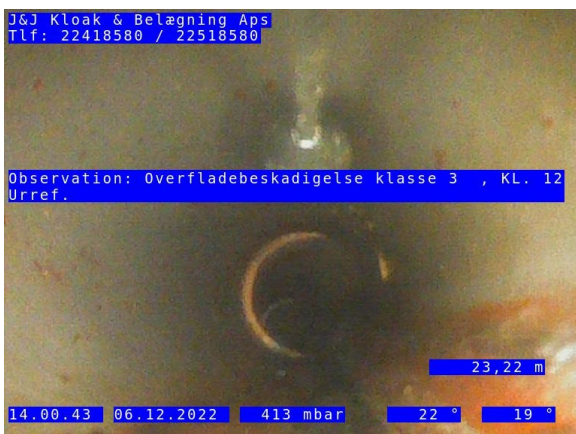

Filnavn: **br7-br8_0012.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **23.22 m**
OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 3 , KL. 12 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br7-br8	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br7-br8_0013.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
 Position: **23.51 m**
 OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 3 , KL. 12 Urref.



Filnavn: **br7-br8_0014.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
 Position: **23.65 m**
 OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br7-br8_0015.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
 Position: **24.66 m**
 OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækings ID br7-br8	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br7-br8_0016.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **26.03 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.



Filnavn: **br7-br8_0017.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **27.17 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.

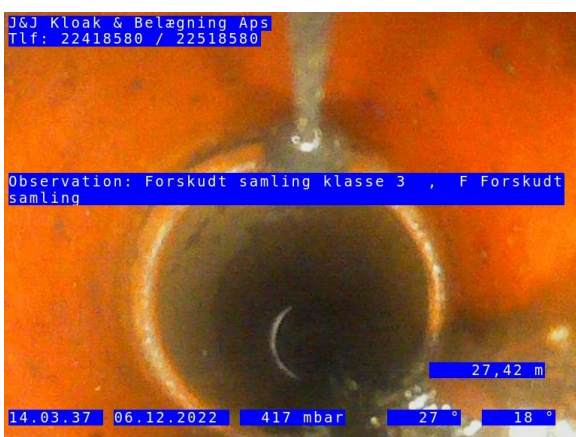


Filnavn: **br7-br8_0018.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **27.42 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br7-br8	By	Vej
--------------------------------	----	-----

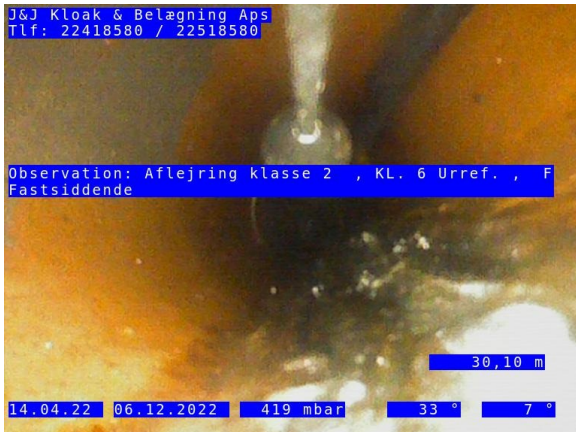

Filnavn: **br7-br8_0019.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
 Position: **30.10 m**
 OBS Kode: **AF**
Aflejring klasse 2 , KL. 6 Urref. , F Fastsiddende



Filnavn: **br7-br8_0020.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
 Position: **31.48 m**
 OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 3 , KL. 12 Urref.



Filnavn: **br7-br8_0021.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
 Position: **32.16 m**
 OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br7-br8	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br7-br8_0022.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **33.93 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

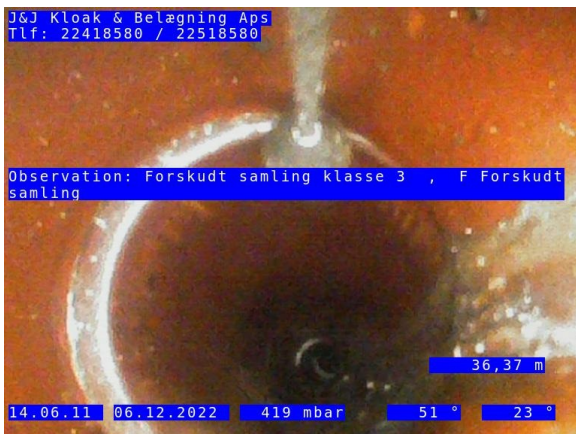

Filnavn: **br7-br8_0023.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **36.38 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br7-br8_0024.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **38.25 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br7-br8	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br7-br8_0025.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 13:53**
Position: **39.81 m**
OBS Kode: **AF**
Aflejring klasse 3 , KL. 6 Urref. , F Fastsiddende

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br8-br9		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	10	

Opstrøms brønd	br8	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br9	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	8.36 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	8.36 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

	POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
	0.01		S2	Slut i, br8, Vand, klasse 0	00:00:00	
	0.67	3	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , KL. 12	00:00:20	br8-br9_0001.jpeg
	1.06	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:24	br8-br9_0002.jpeg
	2.29	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:32	br8-br9_0003.jpeg
	3.61	3	RB	Rørbrud klasse 3 , KL. 11 Urref.	00:00:47	br8-br9_0004.jpeg
	7.86	4	RB	Rørbrud klasse 4 , fra 1 Urref. til 12	00:01:33	br8-br9_0005.jpeg
	8.36		S3	Stop, Vand, klasse 0	00:01:38	

Graf 1:69

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br8-br9	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br8-br9_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:28**
Position: **0.67 m**
OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 3 , KL. 12 Urref.



Filnavn: **br8-br9_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:28**
Position: **1.06 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br8-br9_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:28**
Position: **2.29 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br8-br9	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br8-br9_0004.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:28**
Position: **3.61 m**
OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 3 , KL. 11 Urref.




Filnavn: **br8-br9_0005.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:28**
Position: **7.86 m**
OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 4 , fra 1 Urref. til 12 Urref.

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br9-sf3		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	11	

Opstrøms brønd	sf3	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br9	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	4.85 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvej
Samlet længde [m]	4.85 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

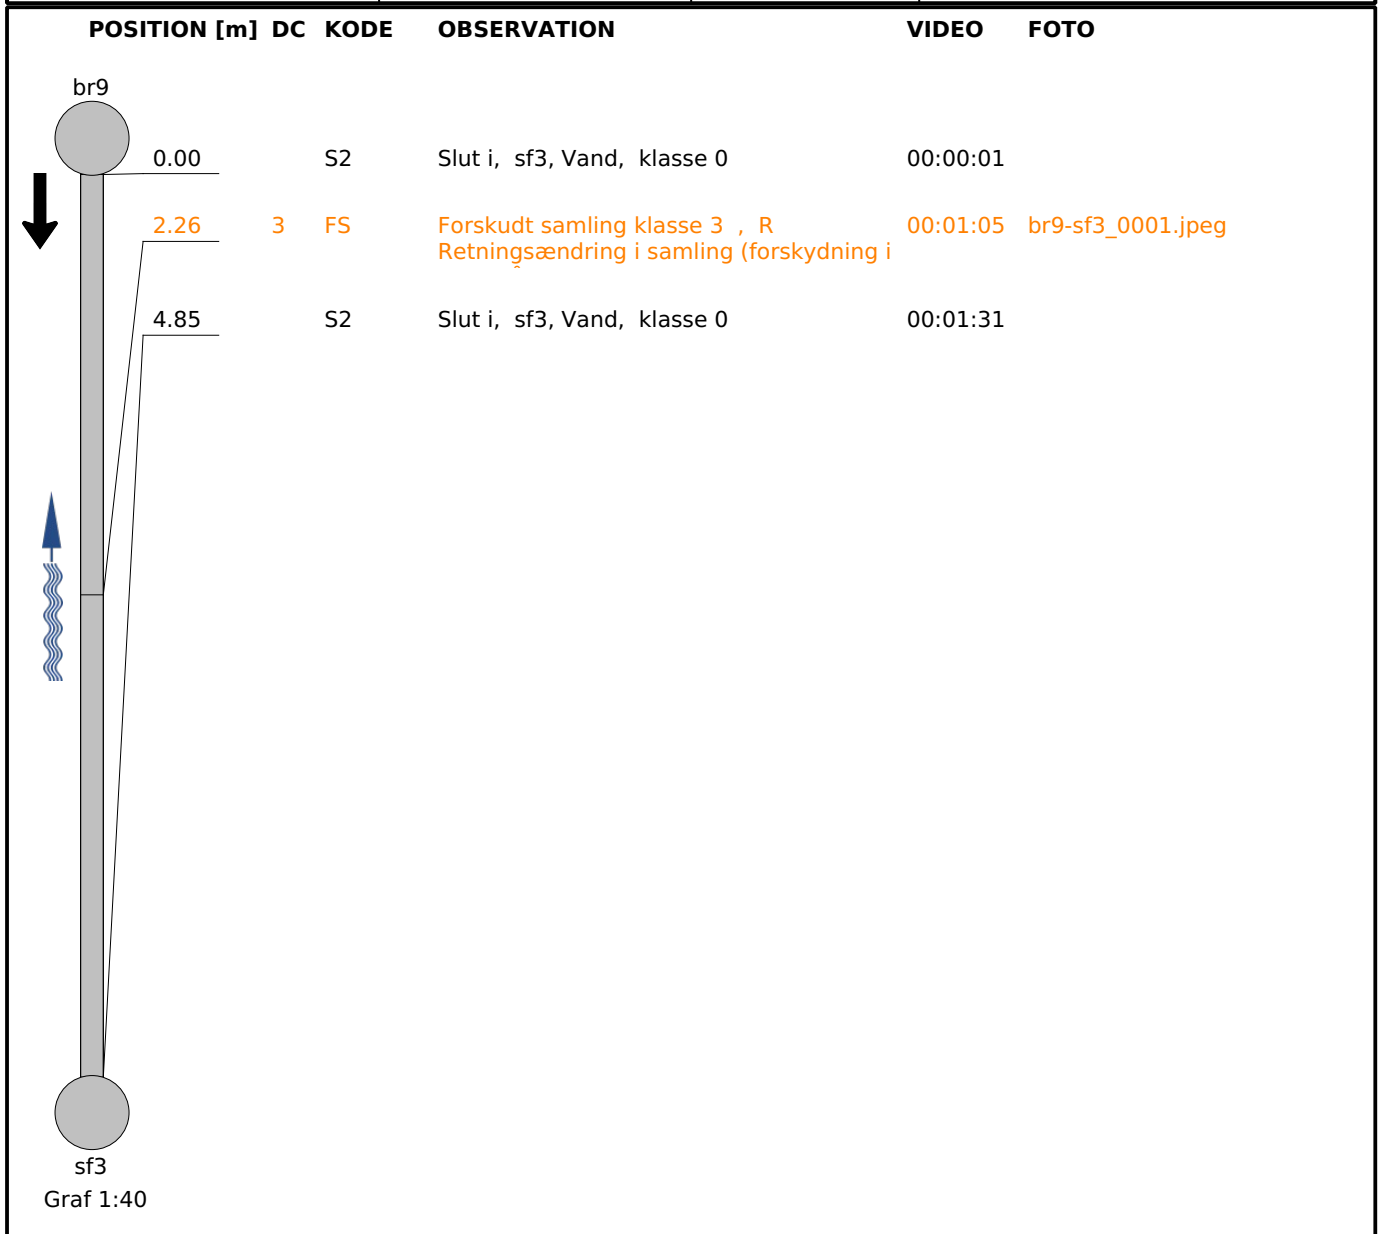

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br9-sf3	By	Vej
--------------------------------	----	-----




Filnavn: **br9-sf3_0001.jpeg**
Strækning
dato og tid: **06/12/2022 14:33**
Position: **2.26 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , R
Retningsændring i samling
(forskydning i langsgående retning)

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br9-sf4		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	12	

Opstrøms brønd	sf4	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br9	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	4.79 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvej
Samlet længde [m]	4.79 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

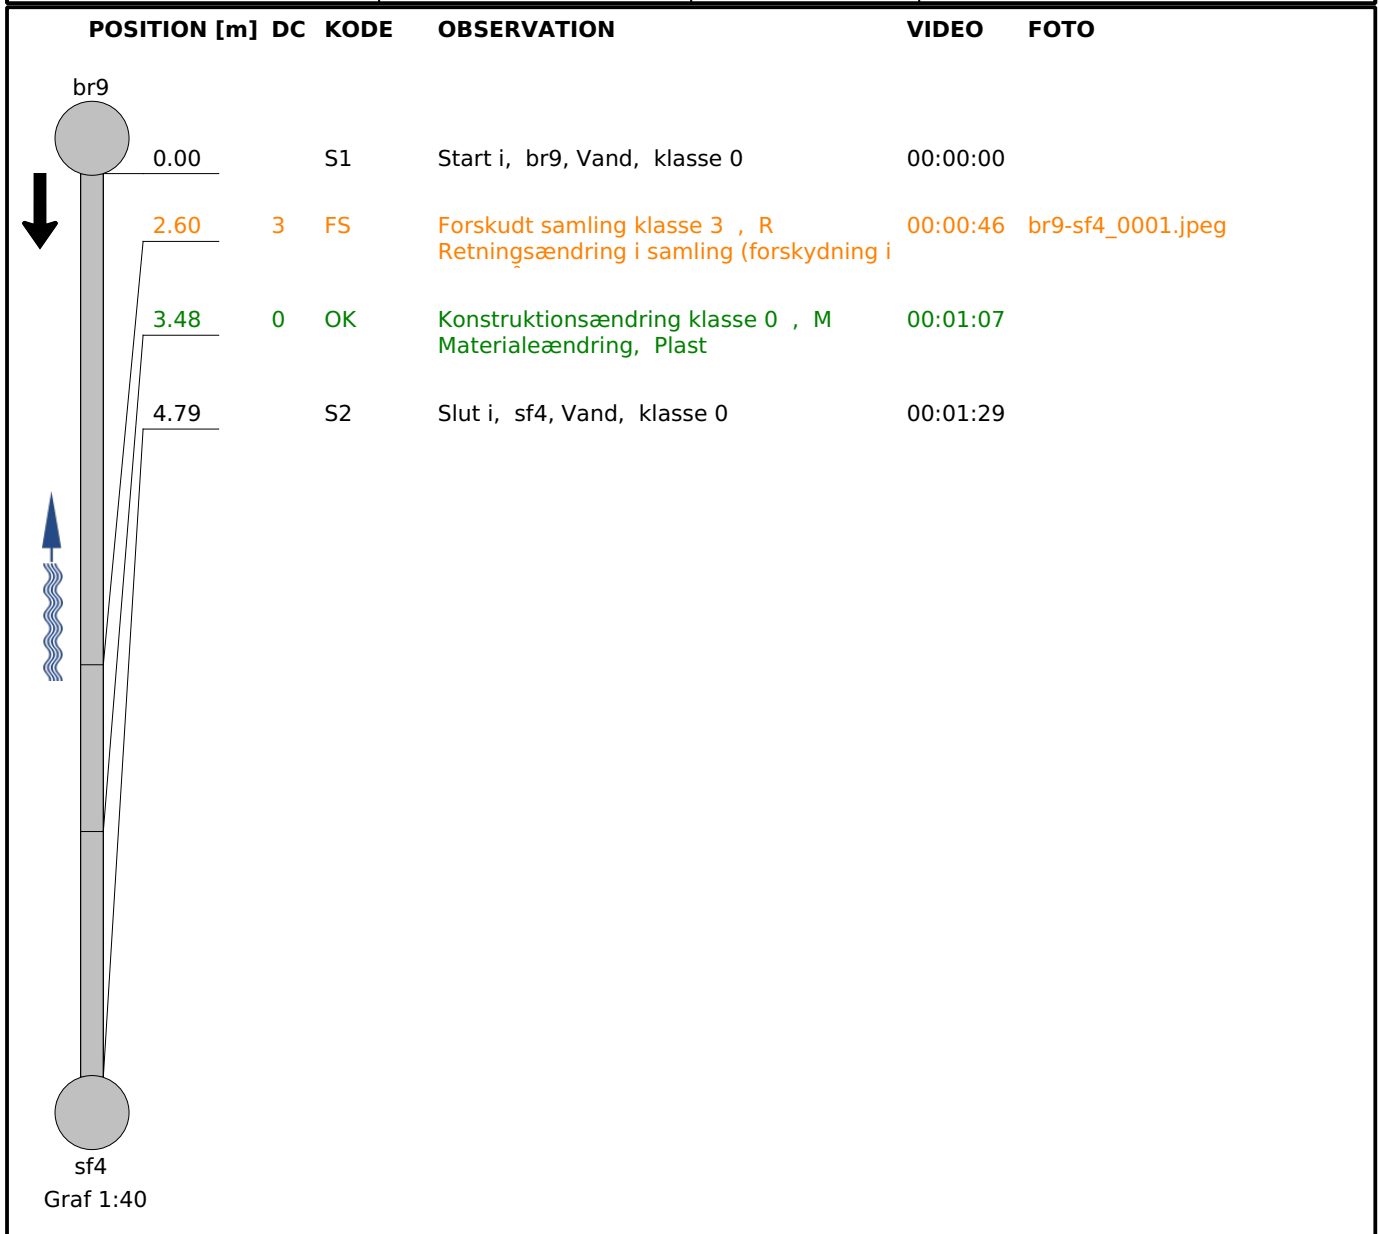

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br9-sf4	By	Vej
--------------------------------	----	-----



Filnavn: **br9-sf4_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:37**
Position: **2.60 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , R
Retningsændring i samling
(forskydning i langsgående retning)

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br9-br11		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	13	

Opstrøms brønd	br11	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br9	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	8.43 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	8.43 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
br9					
-0.00		S1	Start i, br9, Vand, klasse 0	00:00:00	
0.14		BM	Bemærkning, Rottehul i banket	00:00:30	br9-br11_0001.jpeg
0.58	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:51	br9-br11_0002.jpeg
8.43		S2	Slut i, br11, Vand, klasse 0	00:02:09	
br11					

Graf 1:70

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br9-br11	By	Vej
---------------------------------	----	-----



Filnavn: **br9-br11_0001.jpeg**
Strækning
dato og tid: **06/12/2022 14:42**
Position: **0.14 m**
OBS Kode: **BM**
Bemærkning, Rotte hul i banket



Filnavn: **br9-br11_0002.jpeg**
Strækning
dato og tid: **06/12/2022 14:42**
Position: **0.58 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br10-br11		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	14	


Opstrøms brønd	br10	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br11	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	40.11 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	40.11 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
br11					
0.03	S1		Start i, br11, Vand, klasse 0	00:00:00	
0.86	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:11	
3.52	4	OB	Overfladebeskadigelse klasse 4 , KL. 12	00:00:29	br10-br11_0001.jpeg
4.27	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 10 Urref.	00:00:35	br10-br11_0002.jpeg
5.20	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:47	br10-br11_0003.jpeg
5.75	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:57	br10-br11_0004.jpeg
6.27	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:03	br10-br11_0005.jpeg
7.28	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:01:14	br10-br11_0006.jpeg
9.85	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:37	br10-br11_0007.jpeg
11.02	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:57	br10-br11_0008.jpeg
13.93	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:02:19	br10-br11_0009.jpeg
14.12	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:25	br10-br11_0010.jpeg
14.49	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:02:29	br10-br11_0011.jpeg
14.70	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:32	br10-br11_0012.jpeg
15.30	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:37	br10-br11_0013.jpeg
15.92	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:44	br10-br11_0014.jpeg

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br10-br11		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	14	

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
18.82	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:03:06	br10-br11_0015.jpeg
20.04	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:03:15	br10-br11_0016.jpeg
21.32	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:03:30	br10-br11_0017.jpeg
24.16	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:04:02	br10-br11_0018.jpeg
26.22	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:04:24	br10-br11_0019.jpeg
26.80	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 10 Urref.	00:04:34	br10-br11_0020.jpeg
27.05	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:04:41	br10-br11_0021.jpeg
28.16	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:04:50	br10-br11_0022.jpeg
30.04	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:05:06	br10-br11_0023.jpeg
30.62	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:05:12	br10-br11_0024.jpeg
33.15	3	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.	00:05:37	br10-br11_0025.jpeg
36.90	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:06:22	br10-br11_0026.jpeg
37.56	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:06:35	br10-br11_0027.jpeg
38.41	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:06:45	br10-br11_0028.jpeg
38.76	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:06:50	br10-br11_0029.jpeg
39.45	2	RB	Rørbrud klasse 2 , fra 9 Urref. til 3 Urref.	00:07:02	br10-br11_0030.jpeg
40.11		S2	Slut i, br10, Vand, klasse 0	00:07:11	

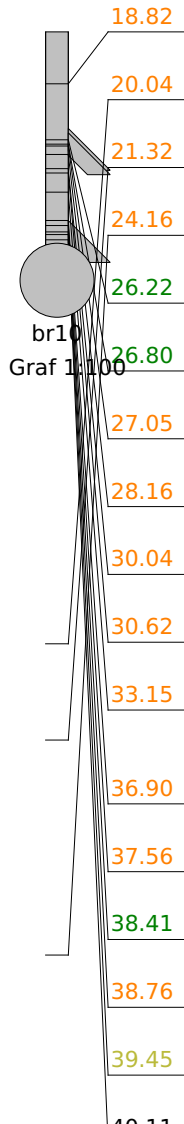

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br10-br11	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br10-br11_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **3.52 m**
OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 4 , KL. 12 Urref.



Filnavn: **br10-br11_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **4.27 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 10 Urref.



Filnavn: **br10-br11_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **5.20 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br10-br11	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br10-br11_0004.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **5.75 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br10-br11_0005.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **6.27 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br10-br11_0006.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **7.28 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br10-br11	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br10-br11_0007.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **9.85 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br10-br11_0008.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **11.02 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br10-br11_0009.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **13.93 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br10-br11	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br10-br11_0010.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **14.12 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br10-br11_0011.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **14.49 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.



Filnavn: **br10-br11_0012.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **14.70 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br10-br11	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br10-br11_0013.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **15.30 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling



Filnavn: **br10-br11_0014.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **15.92 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling



Filnavn: **br10-br11_0015.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **18.82 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækings ID br10-br11	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br10-br11_0016.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
 Position: **20.04 m**
 OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br10-br11_0017.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
 Position: **21.32 m**
 OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

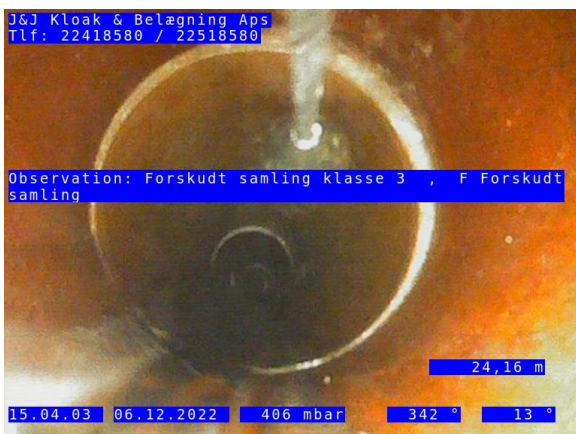

Filnavn: **br10-br11_0018.jpeg**
 Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
 Position: **24.16 m**
 OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br10-br11	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br10-br11_0019.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **26.22 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.



Filnavn: **br10-br11_0020.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **26.80 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 10 Urref.



Filnavn: **br10-br11_0021.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **27.05 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br10-br11	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br10-br11_0022.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **28.16 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br10-br11_0023.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **30.04 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br10-br11_0024.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **30.62 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br10-br11	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br10-br11_0025.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **33.15 m**
OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.



Filnavn: **br10-br11_0026.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **36.90 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br10-br11_0027.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **37.56 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br10-br11	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br10-br11_0028.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **38.41 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.



Filnavn: **br10-br11_0029.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **38.76 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br10-br11_0030.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 14:49**
Position: **39.45 m**
OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 2 , fra 9 Urref. til 3 Urref.

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br11-br13		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	15	

Opstrøms brønd	br13	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br11	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	16.11 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvej
Samlet længde [m]	16.11 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
0.03		S1	Start i, br11, Vand, klasse 0	00:00:00	
3.35	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:39	br11-br13_0001.jpeg
16.11		S2	Slut i, br13, Vand, klasse 0	00:02:22	br11-br13_0002.jpeg

br11

br13

Graf 1:134

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br11-br13	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br11-br13_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 15:11**
Position: **3.35 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br11-br13_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 15:11**
Position: **16.11 m**
OBS Kode: **S2**
Slut i, br13, Vand, klasse 0

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br12-br13		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	16	


Opstrøms brønd	br12	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br13	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	34.41 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	34.41 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
br13 0.01		S1	Start i, br13, Vand, klasse 0	00:00:03	
1.30	4	FS	Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt	00:00:22	br12-br13_0001.jpeg
3.94	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:41	br12-br13_0002.jpeg
5.12	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:55	br12-br13_0003.jpeg
6.57	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:01:05	br12-br13_0004.jpeg
7.81	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:01:20	br12-br13_0005.jpeg
11.12	1	OK	Konstruktionsændring klasse 1 , M Materialeændring, Plast	00:01:50	
11.68	1	OK	Konstruktionsændring klasse 1 , M Materialeændring, Glaseret ler	00:02:09	
12.16	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:22	br12-br13_0006.jpeg
16.95	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:03:00	br12-br13_0007.jpeg
19.73	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:03:20	br12-br13_0008.jpeg
20.94	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:03:32	br12-br13_0009.jpeg
21.75	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:03:43	br12-br13_0010.jpeg
27.67	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:04:31	br12-br13_0011.jpeg
32.36	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:05:06	br12-br13_0012.jpeg
32.75	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:05:10	br12-br13_0013.jpeg

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br12-br13		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	16	

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
34.41		S2	Slut i, br12, Vand, klasse 0	00:05:22	

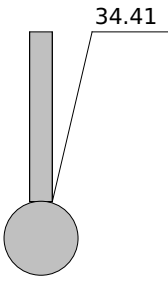

br12
Graf 1:100

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br12-br13	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br12-br13_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:23**
Position: **1.30 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt samling



Filnavn: **br12-br13_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:23**
Position: **3.94 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling




Filnavn: **br12-br13_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:23**
Position: **5.12 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækning ID br12-br13	By	Vej
----------------------------------	----	-----

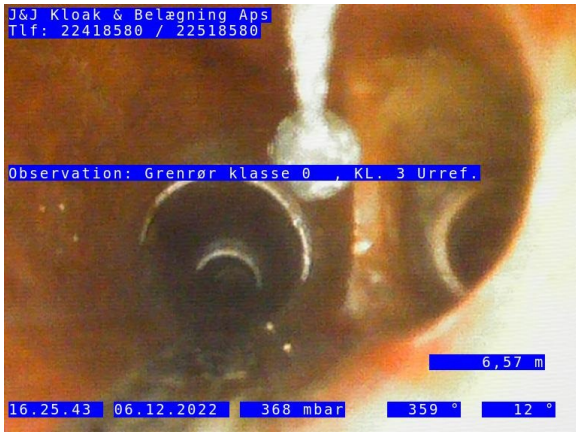

Filnavn: **br12-br13_0004.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:23**
Position: **6.57 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.



Filnavn: **br12-br13_0005.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:23**
Position: **7.81 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.

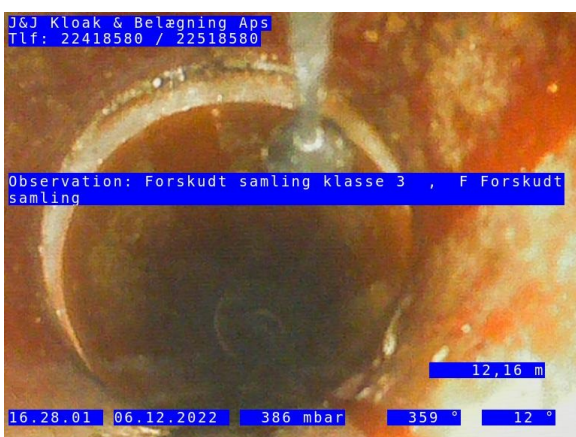


Filnavn: **br12-br13_0006.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:23**
Position: **12.16 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br12-br13	By	Vej
----------------------------------	----	-----

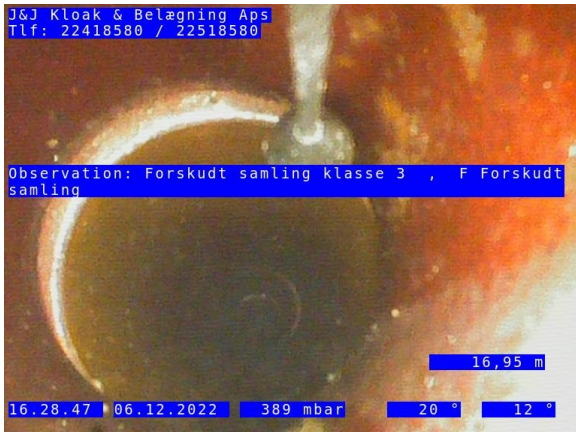

Filnavn: **br12-br13_0007.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:23**
Position: **16.95 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

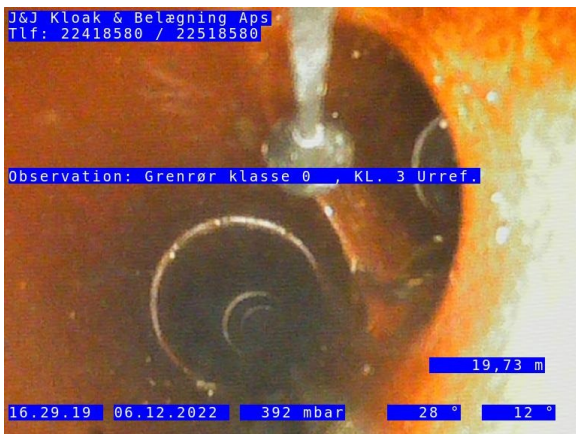

Filnavn: **br12-br13_0008.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:23**
Position: **19.73 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.



Filnavn: **br12-br13_0009.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:23**
Position: **20.94 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br12-br13	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br12-br13_0010.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:23**
Position: **21.75 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling



Filnavn: **br12-br13_0011.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:23**
Position: **27.67 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling




Filnavn: **br12-br13_0012.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:23**
Position: **32.36 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br12-br13	By	Vej
----------------------------------	----	-----

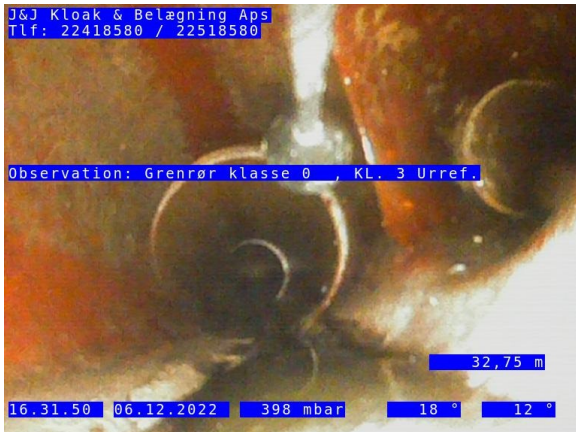


Filnavn: **br12-br13_0013.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:23**
Position: **32.75 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br13-sf5		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	17	


Opstrøms brønd	sf5	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	ø
Nedstrøms brønd	br13	Diameter	100 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	7.81 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	7.81 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

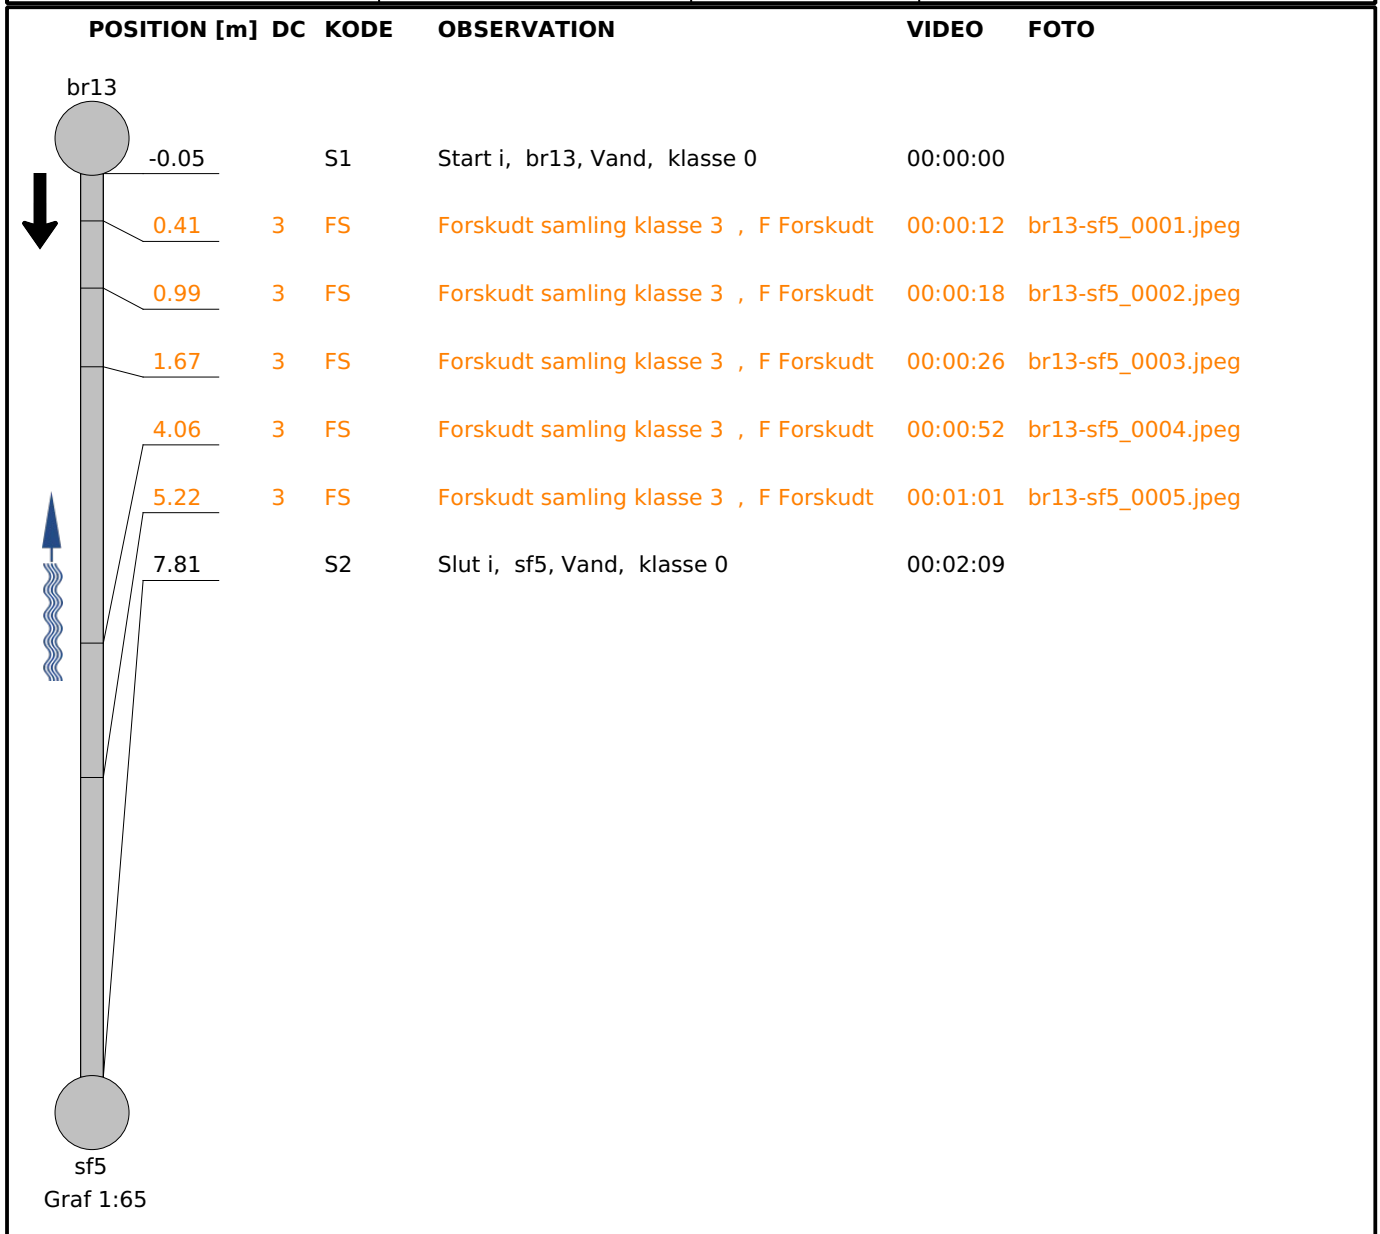


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br13-sf5	By	Vej
---------------------------------	----	-----

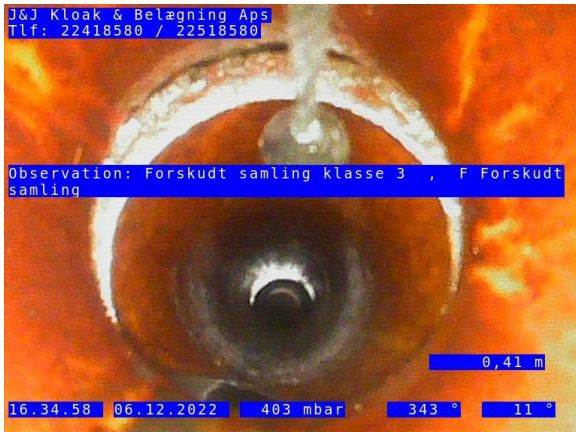

Filnavn: **br13-sf5_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:34**
Position: **0.41 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

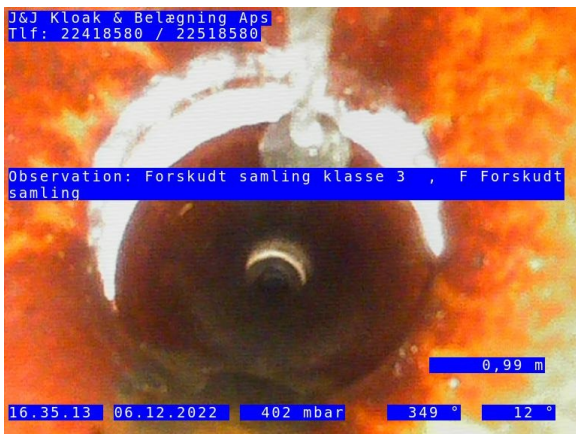

Filnavn: **br13-sf5_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:34**
Position: **0.99 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br13-sf5_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:34**
Position: **1.67 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br13-sf5	By	Vej
---------------------------------	----	-----



Filnavn: **br13-sf5_0004.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:34**
Position: **4.06 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling



Filnavn: **br13-sf5_0005.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:34**
Position: **5.22 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br15-sf6		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	18	

Opstrøms brønd	sf6	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br15	Diameter	100 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	8.44 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	8.44 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		


POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
br15	0.00	S1	Start i, br15, Vand, klasse 0	00:00:00	
	0.67	3 FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:15	br15-sf6_0001.jpeg
	1.90	3 FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:24	br15-sf6_0002.jpeg
	2.59	3 FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:30	br15-sf6_0003.jpeg
	3.11	3 FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:41	br15-sf6_0004.jpeg
	3.66	3 FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:46	br15-sf6_0005.jpeg
	4.34	3 FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:54	br15-sf6_0006.jpeg
	4.87	3 FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:40	br15-sf6_0007.jpeg
	6.50	3 FS	Forskudt samling klasse 3 , R Retningsændring i samling (forskydning i	00:02:57	br15-sf6_0008.jpeg
	8.44	S2	Slut i, sf6, Vand, klasse 0	00:03:16	

Graf 1:70


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps


Strækings ID br15-sf6	By	Vej
---------------------------------	----	-----

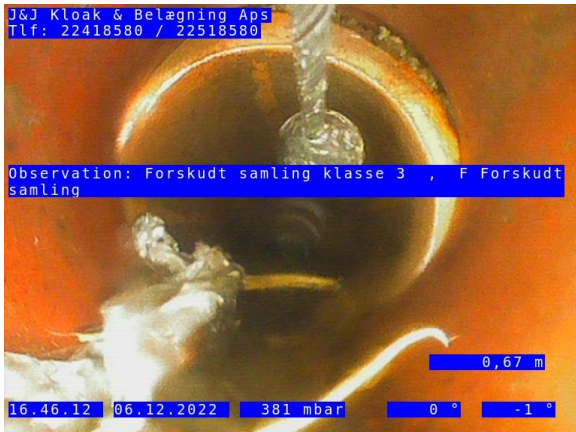

Filnavn: **br15-sf6_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:45**
Position: **0.67 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

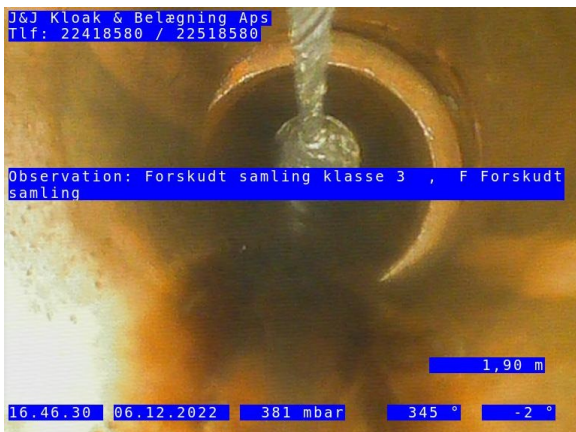

Filnavn: **br15-sf6_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:45**
Position: **1.90 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

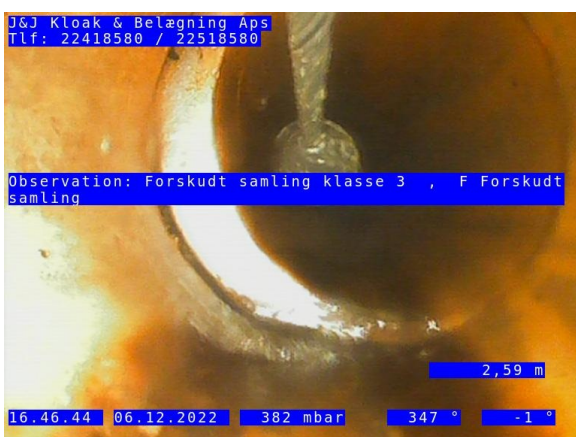

Filnavn: **br15-sf6_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:45**
Position: **2.59 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br15-sf6	By	Vej
---------------------------------	----	-----



Filnavn: **br15-sf6_0004.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:45**
Position: **3.11 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3, F
Forskudt samling



Filnavn: **br15-sf6_0005.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:45**
Position: **3.66 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3, F
Forskudt samling




Filnavn: **br15-sf6_0006.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:45**
Position: **4.34 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3, F
Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br15-sf6	By	Vej
---------------------------------	----	-----

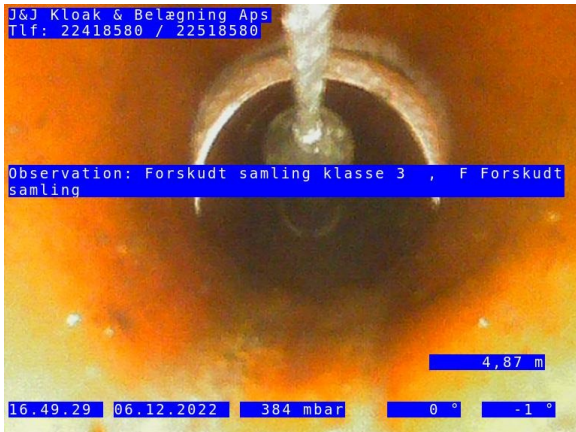

Filnavn: **br15-sf6_0007.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:45**
Position: **4.87 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling



Filnavn: **br15-sf6_0008.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:45**
Position: **6.50 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , R
Retningsændring i samling
(forskydning i langsgående retning)

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br15-br17		
Insp. Dato		Rapport nr.
06/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	19	

Opstrøms brønd	br17	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br15	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	16.14 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	16.14 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
br15 -0.00		S1	Start i, br15, Vand, klasse 0	00:00:00	
2.62	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:26	br15-br17_0001.jpeg
8.15	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:04	br15-br17_0002.jpeg
14.90	3	RB	Rørbrud klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref.	00:01:55	br15-br17_0003.jpeg
16.14		S2	Slut i, br17, Vand, klasse 0	00:02:07	

Graf 1:135

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br15-br17	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br15-br17_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:54**
Position: **2.62 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br15-br17_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:54**
Position: **8.15 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br15-br17_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **06/12/2022 16:54**
Position: **14.90 m**
OBS Kode: **RB**
Rørbrud klasse 3 , fra 9 Urref. til 3 Urref.

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br14-br15		
Insp. Dato		Rapport nr.
07/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	20	

Opstrøms brønd	br14	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br15	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	34.30 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	34.30 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
br15 0.03		S1	Start i, br15, Vand, klasse 0	00:00:03	
0.86	4	FS	Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt	00:00:14	br14-br15_0001.jpeg
2.04	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:00:31	br14-br15_0002.jpeg
6.83	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:01:08	br14-br15_0003.jpeg
8.04	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:01:16	br14-br15_0004.jpeg
15.40	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:12	br14-br15_0005.jpeg
16.06	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:18	br14-br15_0006.jpeg
17.41	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:36	br14-br15_0007.jpeg
19.91	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:03:06	br14-br15_0008.jpeg
20.56	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:03:12	br14-br15_0009.jpeg
22.55	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:03:28	br14-br15_0010.jpeg
27.21	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:04:23	br14-br15_0011.jpeg
29.59	4	FS	Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt	00:04:39	br14-br15_0012.jpeg
32.18	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.	00:04:58	br14-br15_0013.jpeg
33.67	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:05:13	br14-br15_0014.jpeg
br14 34.30		S2	Slut i, br14, Vand, klasse 0	00:05:19	

Graf 1:286


Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br14-br15	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br14-br15_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 09:55**
Position: **0.86 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt samling

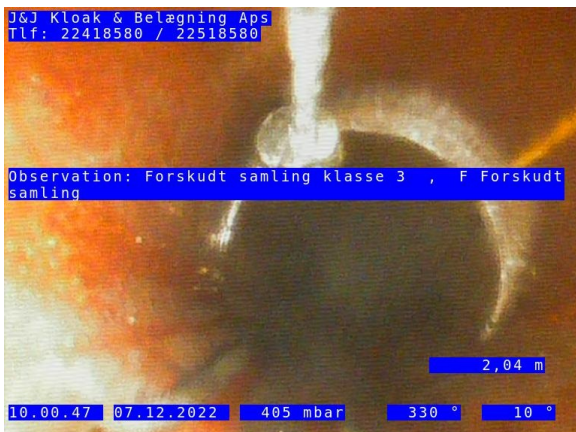

Filnavn: **br14-br15_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 09:55**
Position: **2.04 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling




Filnavn: **br14-br15_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 09:55**
Position: **6.83 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br14-br15	By	Vej
----------------------------------	----	-----

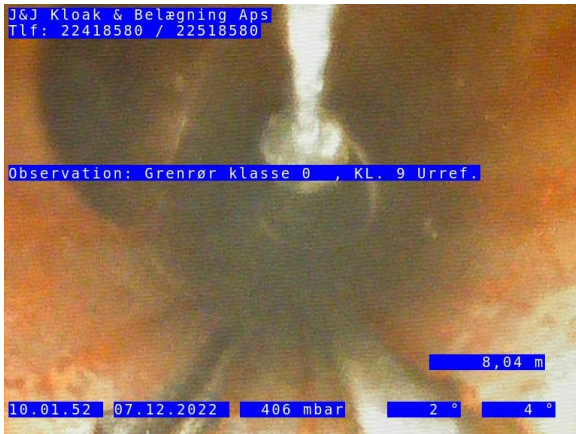

Filnavn: **br14-br15_0004.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 09:55**
Position: **8.04 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.



Filnavn: **br14-br15_0005.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 09:55**
Position: **15.40 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling




Filnavn: **br14-br15_0006.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 09:55**
Position: **16.06 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br14-br15	By	Vej
----------------------------------	----	-----

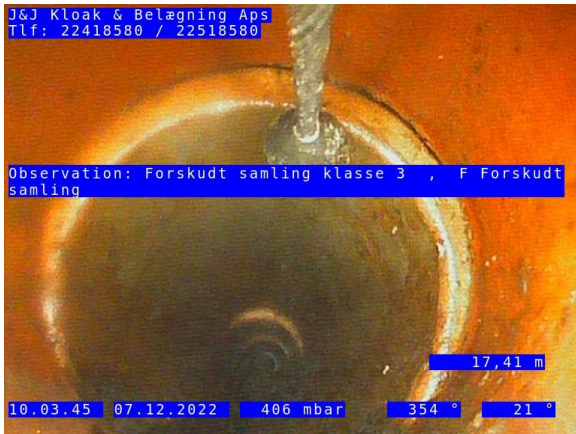

Filnavn: **br14-br15_0007.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 09:55**
Position: **17.41 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br14-br15_0008.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 09:55**
Position: **19.91 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.



Filnavn: **br14-br15_0009.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 09:55**
Position: **20.56 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br14-br15	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br14-br15_0010.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 09:55**
Position: **22.55 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling



Filnavn: **br14-br15_0011.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 09:55**
Position: **27.21 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling




Filnavn: **br14-br15_0012.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 09:55**
Position: **29.59 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 4 , F
Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br14-br15	By	Vej
----------------------------------	----	-----

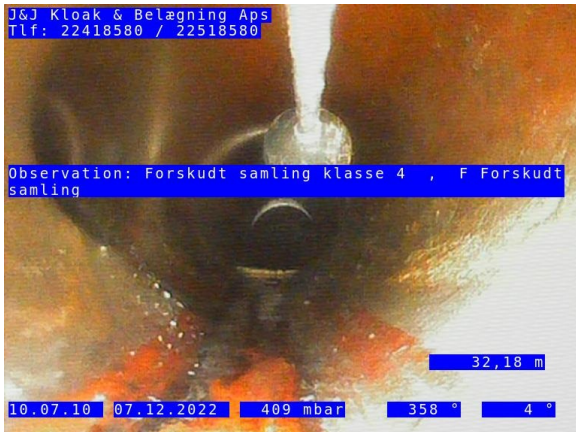

Filnavn: **br14-br15_0013.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 09:55**
Position: **32.18 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 9 Urref.



Filnavn: **br14-br15_0014.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 09:55**
Position: **33.67 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

TV-Rapport

Strækings ID	By	Vej
br16-br17		
Insp. Dato		Rapport nr.
07/12/2022		
Vogn nr.	Nr.	Bemærkning
	21	

Opstrøms brønd	br16	Lednings Materiale	Glaseret ler
	Brønd	Lednings Profil	Ø
Nedstrøms brønd	br17	Diameter	150 mm
	Brønd	Diameter (højde)	
Inspiceret længde	40.46 m	Spulet	Ja
Rapport Type	Gl. Hovedledning	Kunde	
Inspektions retning	Modstrøms	Vejrlig	Tørvejr
Samlet længde [m]	40.46 m	Inspektionsårsag	Driftspleje/Vedligehold/Fast
		Data-ID	
Afløbtype (System)	Fælles		

POSITION [m]	DC	KODE	OBSERVATION	VIDEO	FOTO
br17 0.00		S1	Start i, br17, Vand, klasse 0	00:00:02	
3.36	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:00:37	br16-br17_0001.jpeg
5.83	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:01:03	br16-br17_0002.jpeg
12.42	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:01:57	br16-br17_0003.jpeg
13.47	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:02:09	br16-br17_0004.jpeg
14.04	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:02:14	br16-br17_0005.jpeg
16.66	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:02:36	br16-br17_0006.jpeg
18.22	3	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 11 Urref.	00:02:48	br16-br17_0007.jpeg
26.73	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:04:32	br16-br17_0008.jpeg
27.30	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:04:44	br16-br17_0009.jpeg
31.60	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:05:45	br16-br17_0010.jpeg
32.19	3	FS	Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt	00:05:54	br16-br17_0011.jpeg
36.20	4	OB	Overfladebeskadigelse klasse 4 , KL. 12	00:07:07	br16-br17_0012.jpeg
38.66	3	OB	Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.	00:07:34	br16-br17_0013.jpeg
br16 38.85	0	GR	Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.	00:07:37	br16-br17_0014.jpeg
Graf 1:338 40.46		S2	Slut i, br16, Vand, klasse 0	00:08:04	

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br16-br17	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br16-br17_0001.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 10:15**
Position: **3.36 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.



Filnavn: **br16-br17_0002.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 10:15**
Position: **5.83 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.



Filnavn: **br16-br17_0003.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 10:15**
Position: **12.42 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br16-br17	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br16-br17_0004.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 10:15**
Position: **13.47 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.



Filnavn: **br16-br17_0005.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 10:15**
Position: **14.04 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.



Filnavn: **br16-br17_0006.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 10:15**
Position: **16.66 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br16-br17	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br16-br17_0007.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 10:15**
Position: **18.22 m**
OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 11 Urref.



Filnavn: **br16-br17_0008.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 10:15**
Position: **26.73 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.



Filnavn: **br16-br17_0009.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 10:15**
Position: **27.30 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækings ID br16-br17	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br16-br17_0010.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 10:15**
Position: **31.60 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br16-br17_0011.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 10:15**
Position: **32.19 m**
OBS Kode: **FS**
Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt samling



Filnavn: **br16-br17_0012.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 10:15**
Position: **36.20 m**
OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 4 , KL. 12 Urref.

Fotos

Projekt navn mimosevej	Udskrives 07.12.2022	DAS~DANDAS-lite
		TV-inspektionsfirma J&J Kloak & Belægning Aps

Strækning ID br16-br17	By	Vej
----------------------------------	----	-----



Filnavn: **br16-br17_0013.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 10:15**
Position: **38.66 m**
OBS Kode: **OB**
Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 1 Urref. til 12 Urref.



Filnavn: **br16-br17_0014.jpeg**
Strækning dato og tid: **07/12/2022 10:15**
Position: **38.85 m**
OBS Kode: **GR**
Grenrør klasse 0 , KL. 3 Urref.